


IMT23214

Pince multimètre numérique

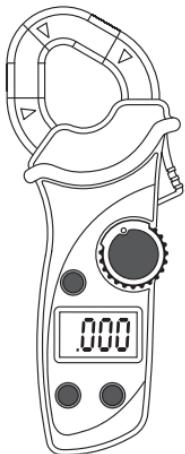

Lisez ce manuel attentivement
avant toute utilisation

Schneider
 **Electric**

AR1926 Ed A_FR

INTRODUCTION

Cet appareil est une pince multimètre numérique compacte à affichage 3½ et sélection automatique de plage qui permet de mesurer les tensions AC et DC, le courant AC, la résistance, les diodes et la continuité. C'est un instrument facile à utiliser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce multimètre a été conçu conformément à la norme IEC-61010 concernant les instruments de mesure électroniques avec une catégorie de mesure (CAT III 600 V) et un degré de pollution 2.



Avertissement :

Pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure, respectez les directives suivantes :

- N'utilisez pas le multimètre s'il est endommagé. Avant d'utiliser le multimètre, inspectez le boîtier.
Portez une attention particulière à l'isolant entourant les connecteurs.
- Inspectez les fils d'essai à la recherche de tout dommage ou partie dénudée. Vérifiez la continuité électrique des fils d'essai. Remplacez les fils d'essai endommagés avant d'utiliser le multimètre.
- N'utilisez pas le multimètre si son fonctionnement est abnormal. Sa protection peut être altérée. En cas de doute, faites procéder à la révision du multimètre.
- N'utilisez pas le multimètre en présence de gaz explosifs, de vapeur ou de poussière.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions humides.
- N'appliquez pas une tension supérieure à la tension nominale indiquée sur le compteur, entre les bornes ou entre une borne et la terre.
- Avant utilisation, vérifiez le fonctionnement du multimètre en mesurant une tension connue.
- Lors de la révision du multimètre, n'utilisez que des pièces de rechange spécifiées.
- Soyez prudent en travaillant avec une tension supérieure à 30 V AC EFFICACE, 42V crête, ou 60V DE. Ces tensions présentent un risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez les sondes, placez vos doigts derrière les protège-doigts situés sur les sondes.
- Vérifiez toujours que les sondes ne se touchent pas lors de l'utilisation.
- Connectez le fil d'essai neutre avant de connecter le fil d'essai sous tension. Lorsque vous déconnectez les fils d'essai, déconnectez d'abord le fil d'essai sous tension.
- Retirez les cordons de mesure du multimètre avant d'ouvrir le couvercle de la pile ou le boîtier.
- N'utilisez pas le multimètre lorsque le couvercle de la pile ou certaines parties du boîtier sont retirés ou desserrés.
- Pour éviter les fausses lectures, qui pourrait conduire à des chocs électriques ou à des blessures, remplacez les piles dès que l'indicateur de pile faible () apparaît.

- N'utilisez pas les fils d'essai avec d'autres équipements.

CAT III - la catégorie de mesure III est destinée aux mesures effectuées à l'intérieur des bâtiments. Il peut s'agir notamment de mesures sur des panneaux de distribution, des disjoncteurs, du câblage, des barres omnibus, des boîtes de jonction, des interrupteurs, des prises de courant dans l'installation fixe. Cette catégorie couvre également les équipements à usage industriel et d'autres matériels ; par exemple, les moteurs fixes avec connexion permanente à l'installation fixe. N'utilisez pas le multimètre pour réaliser des mesures dans les catégories de mesure IV.

ATTENTION

Pour éviter d'endommager l'appareil ou l'équipement sous test, respectez ces directives :

- Débranchez le circuit d'alimentation et déchargez tous les condensateurs avant de tester la résistance, les diodes ou la continuité.
- Utilisez la fonction et la plage appropriées pour vos mesures.
- Avant de tourner le commutateur de fonction/plage pour changer de fonction, débranchez les fils d'essai et retirez les pinces du circuit à tester.
- Retirez le capuchon des fils d'essai avant de les utiliser et remettez-le en place après utilisation.

SYMBOLS ÉLECTRIQUES

~~~ Courant alternatif.

--- Courant continu.

Attention : Risque de danger, consulter le mode d'emploi avant utilisation.

Attention : Risque d'électrocution.

Borne de terre (masse).

L'équipement est protégé par une double isolation ou une isolation renforcée.

L'application autour des conducteurs sous tension dangereux et le retrait depuis ces connecteurs sont autorisés.

Conforme aux directives de l'Union européenne.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Affichage** : LCD 3 1/2 digits, avec lecture max. de 1999.

**Indication hors plage** : 'OL' indiqué sur l'afficheur

**Indication de polarité négative** : ' - ' indiqué sur l'afficheur automatiquement

**Taux d'échantillonnage** : environ 3 fois par seconde

**Erreur due à une mauvaise position** : 1 % de la lecture

**REMARQUE :**

Le conducteur doit être placé au centre des mâchoires pour éviter cette erreur.

**Ouverture de mâchoire : 25 mm**

**Conducteur max. mesurable : 25 mm**

**Pile : 3V CR2032 piles bouton, 2 pièces**

**Indication de charge faible : '  ' indiqué sur l'afficheur**

**Environnement de fonctionnement : 0 °C - 40 °C, < 75 %RH**

**Environnement de stockage : -20°C - 50°C, < 85 %RH**

**Dimensions : 190 mm x 76 mm x 36 mm**

**Poids : environ 160g (avec piles bouton)**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

La précision est spécifiée pour une période d'un an après l'étalonnage, entre 18 °C et 28 °C, avec une humidité relative allant jusqu'à 75 %.

Les spécifications de précision sont données comme suit :

$\pm ([\% \text{ de lecture}] + [\text{nombre de digits de poids faible}])$

**Tension CA**

| Plage   | Résolution | Précision          | Protection de surcharge |
|---------|------------|--------------------|-------------------------|
| 2,000 V | 1 mV       | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V efficace          |
| 20,00 V | 10 mV      |                    |                         |
| 200,0 V | 100 mV     |                    |                         |
| 600 V   | 1 V        |                    |                         |

**Impédance d'entrée : 10 MΩ**

**Réponse en fréquence : 40 Hz - 400 Hz**

**Tension d'entrée max. admissible : 600V efficace**

**Affichage : tension efficace en onde sinusoïdale, réponse moyenne**

**Tension CC**

| Plage    | Résolution | Précision     | Protection de surcharge |  |
|----------|------------|---------------|-------------------------|--|
| 200,0 mV | 0,1 mV     | ± (0,5 % + 5) | 600 V efficace          |  |
| 2,000 V  | 1 mV       | ± (0,8 % + 5) |                         |  |
| 20,00 V  | 10 mV      |               |                         |  |
| 200,0 V  | 100 mV     | ± (1 %+5)     |                         |  |
| 600 V    | 1 V        |               |                         |  |

**Impédance d'entrée :** 10 MΩ

**Tension d'entrée max. admissible :** 600 V

**RÉSISTANCE**

| Plage    | Résolution | Précision  | Protection de surcharge |  |
|----------|------------|------------|-------------------------|--|
| 200,0 Ω  | 100 mΩ     | ± (1,2%+5) | 600 V crête             |  |
| 2,000 kΩ | 1 Ω        | ± (1 %+5)  |                         |  |
| 20,00 kΩ | 10 Ω       |            |                         |  |
| 200 kΩ   | 100 Ω      | ± (1,2%+5) |                         |  |
| 2,000 MΩ | 1 kΩ       |            |                         |  |
| 20,00 MΩ | 10 kΩ      | ± (1,5%+5) |                         |  |

**Continuité**

| Plage | Résolution | Description                                                     | Protection de surcharge |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • ))  | 100 mΩ     | Si la résistance est inférieure à environ 30Ω l'alarme retentit | 600 V crête             |

**REMARQUE :**

Lorsque la résistance est entre 30 et 100 Ω, l'alarme peut ou non retentir. Lorsque la résistance est supérieure à 100 Ω, l'alarme ne retentit pas.

**Diode**


| Plage | Résolution | Description                                                                                                                                | Protection de surcharge |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| → +   | 1 mV       | La chute de tension directe (dans le sens passant) approximative de la diode s'affiche. La tension de circuit ouvert est d'environ 1,48 V. | 600 V crête             |

**Courant CA**

| Plage   | Résolution | Précision             | Protection de surcharge |
|---------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,000 A | 0,001 A    | ≤ 0,4 A : ± (6% + 20) | 600 A efficace          |
| > 0,4 A |            | ± (5% + 10)           |                         |
| 20,00 A | 0,01 A     | ≤ 4 A : ± (4% + 10)   | 600 A efficace          |
| > 4 A   |            | ± (3% + 8)            |                         |
| 200,0 A | 0,1 A      | ± (2,5%+5)            |                         |
| 600 A   | 1 A        |                       |                         |

**Affichage :** tension efficace en onde sinusoïdale, réponse moyenne

**Plage de fréquences :** 50 - 60 Hz

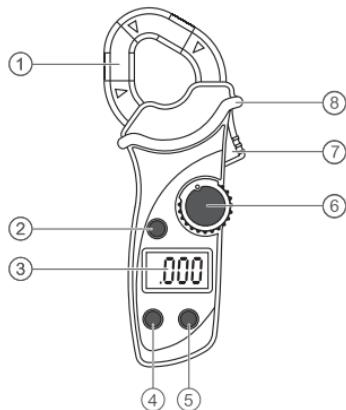**STRUCTURE**

## 1. Mâchoires

Utilisées pour fixer le conducteur pour les mesures de courant AC.

## 2. Bouton 'FONCTION/MAINTIEN'

1. Utilisé pour entrer/sortir du mode D.H. ou Data Hold (mémorisation des données) pour les fonctions de mesure de tension, de courant ou de résistance.
2. Utilisé pour basculer l'appareil entre les fonctions diode et test de continuité lorsque le commutateur rotatif est en position ' $\rightarrow\!\!\!-\!\!\!+\!\!\!-\!\!\!+\!\!\!$ '.

## 3. Afficheur

Écran LCD 3 1/2, avec une lecture max. de 1999

## 4. Borne 'COM'

Connecteur enfichable pour le fil d'essai noir.

## 5. Borne 'VΩ $\rightarrow\!\!\!-\!\!\!+\!\!\!-\!\!\!+\!\!\!$ '

Connecteur enfichable pour le fil d'essai rouge.

## 6. Commutateur Fonction/Plage

Permet de sélectionner la fonction ou la plage souhaitée et d'activer/désactiver le multimètre.

## 7. Déclencheur

Utilisé pour ouvrir et fermer les mâchoires.

## 8. Barrière tactile

Utilisé pour empêcher l'opérateur de toucher le conducteur testé. Ne tenez pas l'appareil en-dessous de cette barrière tactile.

## MODE D'EMPLOI

### Mode de mémorisation des données

Appuyez sur la touche 'Fonction/Maintien' pour maintenir la lecture sur l'écran. 'D.H' (pour Data Hold) apparaît sur l'afficheur. Pour quitter le mode de mémorisation des données, appuyez à nouveau sur le bouton. L'indication 'D.H' disparaît.

**REMARQUE :**

Le mode de mémorisation des données n'est disponible que pour les fonctions de tension, de courant et de résistance.

**Mesure de tension DC**

1. Connectez le fil d'essai noir à la borne '**COM**' et le fil d'essai rouge à la borne '**VΩ →+•))**'.
2. Réglez le commutateur rotatif sur la position **V—**.
3. Connectez les fils d'essai sur la source ou le circuit à mesurer.
4. Lisez la mesure indiquée sur l'afficheur. La polarité de la connexion du fil d'essai rouge sera également indiquée.

**REMARQUE :**

Pour éviter tout choc électrique ou pour éviter d'endommager l'appareil, n'appliquez pas une tension supérieure à 600 V entre les bornes.

**Mesure de tension AC**

1. Après retrait du capuchon, connectez le fil d'essai noir à la borne '**COM**' et le fil d'essai rouge à la borne '**VΩ →+•))**'.
2. Réglez le commutateur rotatif sur la position **V~**.
3. Connectez les fils d'essai sur la source ou le circuit à mesurer.
4. Lisez la mesure indiquée sur l'afficheur.

**REMARQUE :**

Pour éviter tout choc électrique ou pour éviter d'endommager l'appareil, n'appliquez pas une tension supérieure à 600 V entre les bornes.

**Mesure de courant AC**

1. Réglez le commutateur rotatif sur la position de plage de courant AC souhaitée ('**2/20A~**' ou '**200/600A~**').
2. Appuyez sur le déclencheur et fixez les mâchoires sur le conducteur à tester. Vérifiez que les mâchoires sont parfaitement fermées.

**REMARQUE :**

- A. Un seul conducteur à la fois doit être testé.
  - B. Le conducteur doit être au centre des mâchoires afin d'obtenir une lecture précise.
  - C. Ne touchez aucun conducteur avec la main ou la peau.
3. Lisez la mesure indiquée sur l'afficheur.

## Mesure de résistance

1. Connectez le fil d'essai noir à la borne '**COM**' et le fil d'essai rouge à la borne '**VΩ -> +**)'.
2. Réglez le commutateur rotatif sur la position  $\Omega$ .
3. Connectez les fils d'essai sur l'objet à mesurer.
4. Lisez la valeur affichée.

### **REMARQUE :**

1. Pour les mesures  $\geq 1M\Omega$ , il faut parfois attendre plusieurs secondes avant que la lecture ne se stabilise. Cela est normal lors de la mesure de résistances élevées.
2. Si les bornes d'entrée sont en circuit ouvert, l'indicateur de dépassement de plage '**OL**' est affiché.
3. Avant de mesurer la résistance à l'intérieur du circuit, débranchez toute l'alimentation du circuit et déchargez à fond tous les condensateurs.

## Test de diode

1. Après retrait du capuchon, connectez le fil d'essai noir à la borne '**COM**' et le fil d'essai rouge à la borne '**VΩ -> +**)'. (**Remarque :** Le fil d'essai rouge est positif '+').)
2. Réglez le commutateur rotatif sur la position  $\rightarrow +$ ). Puis appuyez sur le bouton **FONCTION/MAINTIEN** jusqu'à ce que  $\rightarrow +$  s'affiche.
3. Connectez le fil d'essai rouge à l'anode de la diode à tester et le fil d'essai noir à la cathode de la diode. Lisez la chute de tension directe approximative de la diode sur l'afficheur.

## Test de continuité

1. Après retrait du capuchon, connectez le fil d'essai noir à la borne '**COM**' et le fil d'essai rouge à la borne '**VΩ -> +**)'.
2. Réglez le commutateur rotatif sur la position  $\rightarrow +$ ). Puis appuyez sur le bouton **FONCTION/MAINTIEN** jusqu'à ce que  $\bullet$ ) s'affiche.
3. Connectez les fils d'essai sur le circuit à mesurer. Si sa résistance est inférieure à environ  $30\Omega$ , l'alarme intégrée retentit

### **REMARQUE :**

Avant de tester, débranchez toute l'alimentation du circuit à tester et déchargez à fond tous les condensateurs.

## Mise hors tension automatique

Si vous n'avez pas utilisé le multimètre ou tourné le commutateur rotatif pendant plus de 15 minutes, l'appareil se désactive automatiquement et passe en mode veille.

Pour le réactiver, tournez le commutateur rotatif ou appuyez sur la touche '**FONCTION/MAINTIEN**'.

Si vous appuyez sur la **touche FONCTION/MAINTIEN'** pour réactiver le multimètre alors que le commutateur rotatif est position Tension, Courant ou Résistance, la fonction d'arrêt automatique est désactivée.

## ENTRETIEN

Ne tentez jamais de réparer ou d'assurer l'entretien de l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire et si vous ne disposez pas des instructions appropriées pour l'étalonnage, les tests de performance et l'entretien.

Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de matières abrasives ou de solvants.

La présence de saleté ou d'humidité au niveau des bornes peut affecter les lectures.

Pour nettoyer les bornes, suivez les étapes ci-dessous :

1. Mettez l'appareil hors tension et retirez tous les fils d'essai.
2. Éliminez toute saleté éventuellement présente dans les bornes.
3. Trempez un morceau de coton dans de l'alcool. Nettoyez chaque borne à l'aide du morceau de coton.

## REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque l'indicateur de pile faible '  ' apparaît sur l'afficheur, les piles bouton sont presque épuisées et doivent être remplacées immédiatement.

Pour les remplacer, retirez la vis du couvercle de batterie puis retirez le couvercle, remplacez les piles boutons épuisées par de nouvelles piles du même type. Veillez à ce que la borne positive de chaque pile bouton soit face au couvercle de la batterie lorsque ce couvercle est installé. Remettez en place le couvercle de batterie et la vis.

### Avertissement :

Pour éviter tout choc électrique ou blessure, retirez tous les fils d'essai et tout signal d'entrée avant d'ouvrir le couvercle de la batterie.

## ACCESSOIRES

**Manuel** : 1 pièce

**Fils d'essai** : 1 paire

## REMARQUE :

1. Ce manuel peut être modifié sans préavis.
2. Notre société ne pourra être tenue pour responsable de toute perte subie.
3. Le contenu de ce manuel ne justifie pas l'utilisation du multimètre pour toute application spéciale.

## MISE AU REBUT DE L'ÉQUIPEMENT



Cher client,

Si à un moment donné, vous avez l'intention de jeter cet article, gardez à l'esprit que beaucoup de ses composants sont constitués de matériaux précieux qui peuvent être recyclés.

Veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Contactez les autorités locales afin de connaître les installations de recyclage disponibles dans votre région.


Schneider Electric Ltd, Le Hive  
35, rue Joseph Monier  
92506 Rueil Malmaison Cedex - France  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)





IMT23214

# Digitale Strommesszange

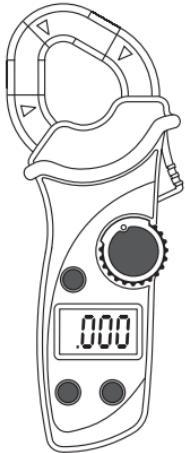

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung  
aufmerksam vor dem Gebrauch

**Schneider**  
 **Electric**

AR1926 Ed A\_DE

## EINLEITUNG

Bei diesem Messgerät handelt es sich um eine 3½-stellige digitale Automatikbereich-Strommesszange zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Wechselstrom, Widerstand, Dioden und Durchgang. Das Gerät ist einfach zu bedienen und ist ein ideales Werkzeug.

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Messgerät wurde gemäß IEC-61010 für elektronische Messgeräte mit einer Messkategorie (CAT III 600V) und Verschmutzungsgrad 2 ausgelegt.



### Warnung:

Befolgen Sie diese Richtlinien zur Vermeidung eines möglichen Stromschlags oder von Verletzungen:

- Verwenden Sie das Messgerät nicht, wenn es beschädigt ist. Überprüfen Sie das Gehäuse, bevor Sie das Messgerät verwenden. Untersuchen Sie die Isolierungen rund um die Anschlüsse besonders sorgfältig.
- Untersuchen Sie die Messleitungen auf beschädigte Isolierungen oder freiliegendes Metall. Prüfen Sie die Messleitungen auf Durchgängigkeit. Ersetzen Sie beschädigte Messleitungen, bevor Sie das Messgerät verwenden.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht, wenn es Funktionsstörungen aufweist. Der Schutz könnte beeinträchtigt sein. Lassen Sie im Zweifelsfall das Messgerät von einer Servicestelle prüfen.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in Umgebungen mit explosiven Gasen, Dampf oder Staub.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in einer feuchten Umgebung.
- Legen Sie zwischen den Klemmen oder zwischen einer Klemme und Masse nie eine höhere Spannung an als die auf dem Gerät angegebene Bemessungsspannung an.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Messgerätes die ordnungsgemäße Funktion, indem Sie eine bekannte Spannung messen.
- Verwenden Sie für Servicearbeiten am Messgerät nur spezifizierte Ersatzteile.
- Vorsicht bei Arbeiten mit Spannungen über 30V WECHSELSTROM EFFEKTIV, 42V Spitze oder 60V GLEICHSTROM. Bei solchen Spannungen besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Halten Sie beim Arbeiten mit den Fühlern die Finger hinter dem Fingerschutz an den Fühlern.
- Stellen Sie immer sicher, dass sich die Fühler beim Gebrauch nicht berühren.
- Schließen Sie zuerst die gemeinsame Messleitung und anschließend die spannungsführende Messleitung an. Beim Trennen der Messleitungen trennen Sie zuerst die spannungsführende Messleitung.
- Entfernen Sie die Messleitungen vom Messgerät, bevor Sie die Batteriefachabdeckung oder das Gehäuse öffnen.
- Bedienen Sie das Messgerät nicht, wenn die Batteriefachabdeckung oder Teile des Gehäuses entfernt oder gelockert sind.

- Ersetzen Sie die Batterie umgehend, sobald die Anzeige für geringe Batteriespannung (  ) erscheint, um falsche Messwerte, die zu einem möglichen Stromschlag oder zu Verletzungen führen können, zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Messleitungen nicht mit anderen Geräten.

**CAT III** – Messkategorie III gilt für Messungen, die bei der Gebäudeinstallation ausgeführt werden. Beispiele hierfür sind Messungen an Verteilertafeln, Leistungsschaltern, Verdrahtungssammelschienen (einschließlich Kabel), Anschlusskästen, Schaltern, Steckdosen in Festinstallation. Hinzu kommen Geräte für Industriezwecke und andere Geräte, wie z. B. stationäre Motoren mit einer Dauerverbindung zur Festinstallation. Verwenden Sie das Messgerät nicht für Messungen innerhalb der Messkategorie IV.

## VORSICHT

Befolgen Sie diese Richtlinien zur Vermeidung von Schäden am Messgerät oder an dem zu prüfenden Gerät:

- Trennen Sie das Gerät vor dem Prüfen von Widerstand, Dioden und Durchgang von der Stromversorgung und entladen Sie alle Kondensatoren sorgfältig.
- Verwenden Sie für Ihre Messungen die entsprechenden Anschlüsse, Funktionen und Bereiche.
- Trennen Sie vor dem Drehen des Funktions-/Messbereichsschalters zur Änderung der Funktionen die Messleitungen und entfernen Sie die Strommesszange vom zu messenden Stromkreis.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch der Messleitungen die Staubkappen und bringen Sie diese nach Gebrauch wieder an den Messleitungen an.

## ELEKTRISCHE SYMBOLE

 Wechselstrom

 Gleichstrom

 Vorsicht: Gefahrenpotenzial – lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.

 Vorsicht: Stromschlaggefahr.

 Schutzleiterklemme

 Das Gerät ist durchgehend geschützt durch doppelte oder verstärkte Isolierung.

 Die Verwendung um gefährliche spannungsführende Leiter und deren Entfernung ist zulässig.

 Übereinstimmung mit Europäischen Richtlinien.

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

**Display:** 3½-stelliges LCD mit max. Ablesewert von 1999.

**Anzeige für Messbereichsüberschreitung:** „OL“ wird auf dem Display angezeigt

**Anzeige negativer Polarität:** „ - “ wird automatisch auf dem Display angezeigt

**Prüffrequenz:** ca. 3 mal pro Sekunde

**Fehler, die durch falsche Positionierung verursacht werden:** 1% des Messwertes

**ANMERKUNG**

Der Leiter sollte in der Mitte der Zange platziert werden, um diesen Fehler zu vermeiden.

**Öffnungsvermögen der Klemmbacken:** 25mm

**Maximal messbarer Leiter:** 025mm

**Batterie:** 3V CR2032 Knopfzellen, 2 Stück

**Anzeige niedriger Batteriespannung:** „“ wird auf dem Display angezeigt

**Betriebsbedingungen:** 0°C–40°C, < 75 % relative Luftfeuchtigkeit

**Lagerbedingungen:** -20°C–50°C, < 85 % relative Luftfeuchtigkeit

**Abmessungen:** 190mm x 76mm x 36mm

**Gewicht:** ca. 160g (einschließlich der Knopfzellen)

**KONSTRUKTIVE EIGENSCHAFTEN**

Die Genauigkeit ist spezifiziert für den Zeitraum von einem Jahr nach der Kalibrierung und bei 18 °C–28 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu < 75 %.

Die Genauigkeit wird angegeben mit:

± ([% des Anzeigewerts] + [Anzahl der niederwertigsten Stellen])

**Wechselspannung**

| Bereich | Auflösung | Genauigkeit   | Überlastschutz |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 2,000V  | 1 mV      | ± (1,2 % + 5) | 600V effektiv  |
| 20,00V  | 10 mV     |               |                |
| 200,0V  | 100 mV    |               |                |
| 600V    | 1V        |               |                |

**Eingangsimpedanz:** 10 MΩ

**Frequenzgang:** 40 Hz–400 Hz

**Max. zulässige Eingangsspannung:** 600V effektiv

**Anzeige:** Sinuswellen-Effektivwert, durchschnittliche Reaktion

### Gleichspannung

| Bereich  | Auflösung | Genauigkeit   | Überlastschutz |
|----------|-----------|---------------|----------------|
| 200,0 mV | 0,1 mV    | ± (0,5 % + 5) | 600V effektiv  |
| 2,000 V  | 1 mV      |               |                |
| 20,00 V  | 10 mV     | ± (0,8 % + 5) |                |
| 200,0 V  | 100 mV    |               |                |
| 600 V    | 1 V       | ± (1 % + 5)   |                |

**Eingangsimpedanz:** 10MΩ

**Max. zulässige Eingangsspannung:** 600V

### WIDERSTAND

| Bereich  | Auflösung | Genauigkeit   | Überlastschutz |
|----------|-----------|---------------|----------------|
| 200,0 Ω  | 100 mΩ    | ± (1,2 % + 5) | 600V Spitze    |
| 2,000 kΩ | 1 Ω       |               |                |
| 20,00 kΩ | 10 Ω      | ± (1 % + 5)   |                |
| 200 kΩ   | 100 Ω     |               |                |
| 2,000 MΩ | 1 kΩ      | ± (1,2 % + 5) |                |
| 20,00 MΩ | 10 kΩ     | ± (1,5 % + 5) |                |

### Durchgang

| Bereich | Auflösung | Beschreibung                                                                    | Überlastschutz |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • ))    | 100 mΩ    | Wenn der Widerstand weniger als ca. 30 Ω beträgt, ertönt der eingebaute Summer. | 600V Spitze    |

### ANMERKUNG

Wenn der Widerstand zwischen 30 Ω und 100 Ω beträgt, ertönt möglicherweise der eingebaute Summer. Wenn der Widerstand über 100 Ω beträgt, ertönt der eingebaute Summer nicht.

**Diode**


| Bereich | Auflösung | Beschreibung                                                                                              | Überlastschutz |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| → +     | 1 mV      | Der ungefähre Durchlass-Spannungsfall der Diode wird angezeigt. Die Leerlaufspannung liegt bei ca. 1,48V. | 600V Spitze    |

**Wechselstrom**

| Bereich | Auflösung | Genauigkeit           | Überlastschutz |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|
| 2,000 A | 0,001 A   | ≤ 0,4 A : ± (6% + 20) | 600A effektiv  |
| > 0,4 A |           | ± (5% + 10)           |                |
| 20,00 A | 0,01 A    | ≤ 4 A : ± (4% + 10)   | 600A effektiv  |
| > 4 A   |           | ± (3% + 8)            |                |
| 200,0 A | 0,1 A     | ± (2,5%+5)            |                |
| 600 A   | 1 A       |                       |                |

**Anzeige:** Sinuswellen-Effektivwert, durchschnittliche Reaktion

**Frequenzbereich:** 50–60Hz

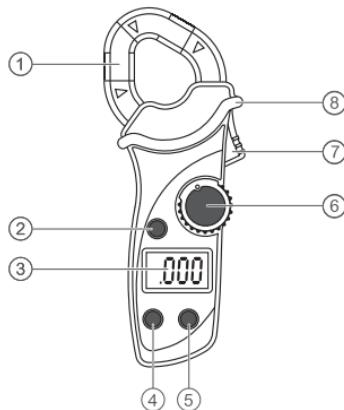**STRUKTUR**

## 1. Klemmbacken

Für das Einklemmen des Leiters zur Messung des Wechselstroms.

## 2. Taste „FUNC./HOLD“ (Funktion/halten)

1. Für das Ein-/ und Ausschalten des Datenhaltemodus bei Funktionen für das Messen von Spannung, Strom oder Widerstand.
2. Für das Wechseln zwischen den Dioden- und Durchgangsprüffunktionen, wenn der Drehschalter auf „ $\rightarrow\leftarrow\bullet\right)\right)$ “ steht.

## 3. Anzeige

3½-stelliges LCD, mit einem angezeigten Höchstwert von 1999

## 4. COM-Klemme

Steckverbinder für die schwarze Messleitung.

## 5. Terminal „ $V\Omega \rightarrow\leftarrow\bullet\right)\right)$ “

Steckverbinder für die rote Messleitung.

## 6. Funktions-/Bereichsschalter

Zur Auswahl der gewünschten Funktion oder Bereichs, sowie zum Ein- und Ausschalten des Messgerätes.

## 7. Auslöser

Für das Öffnen und Schließen der Klemmbacken.

## 8. Greifsperrre

Verhindert die Hautberührung des Leiters. Halten Sie das Messgerät nicht außerhalb der Greifsperrre.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Datenhaltemodus

Drücken Sie die Taste „FUNC./HOLD“, um den aktuellen Messwert auf dem Display beizubehalten. „D.H“ erscheint als Kennzeichnung auf dem Display. Drücken Sie die Taste erneut, um den Datenhaltemodus zu verlassen. „D.H“ wird angezeigt.

### ANMERKUNG

Der Datenhaltemodus ist nur in den Spannungs-, Strom- und Widerstandsfunktionen verfügbar.



### Messen der Gleichspannung

1. Schließen Sie die schwarze Messleitung an das Terminal „**COM**“ und die rote Messleitung an das Terminal „**VΩ → + • )**“ an.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf **V** .
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit der zu prüfenden Quelle oder mit dem zu prüfenden Stromkreis.
4. Lesen Sie den Anzeigewert auf dem Display. Die Polarität der roten Messleitungsverbindung wird ebenfalls angezeigt.

#### ANMERKUNG

Um Stromschlag oder Schäden am Messgerät zu vermeiden, darf zwischen den Anschlüssen keine Spannung von mehr als 600V angelegt werden.

### Messen der Wechselspannung

1. Schließen Sie nach dem Abnehmen der Staubkappe die schwarze Messleitung an das Terminal „**COM**“ und die rote Messleitung an das Terminal „**VΩ → + • )**“ an.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf **V~**.
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit der zu prüfenden Quelle oder mit dem zu prüfenden Stromkreis.
4. Lesen Sie den Anzeigewert auf dem Display.

#### ANMERKUNG

Um Stromschlag oder Schäden am Messgerät zu vermeiden, darf zwischen den Anschlüssen keine Spannung von mehr als 600V angelegt werden.

### Messen des Wechselstroms

1. Stellen Sie den Drehschalter auf den gewünschten Wechselstrombereich ein („**2/20 A~**“ oder „**200/600 A~**“).
2. Drücken Sie die Auslösung und klemmen Sie die Klemmbacken an den zu prüfenden Leiter. Stellen Sie sicher, dass die Klemmbacken vollständig geschlossen sind.

#### ANMERKUNG

- a. Es sollte immer nur ein Leiter eingeklemmt werden.
  - b. Der Leiter sollte zu Erzielung einer genauen Messung in der Mitte der Klemmbacken positioniert sein.
  - c. Berühren Sie niemals einen blanken Leiter mit der Hand oder der Haut.
3. Lesen Sie den Anzeigewert auf dem Display.





## Messen des Widerstands

1. Schließen Sie die schwarze Messleitung an das Terminal „**COM**“ und die rote Messleitung an das Terminal „**VΩ →+•))**“ an.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf  $\Omega$ .
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit dem zu prüfenden Gegenstand.
4. Lesen Sie den Messwert vom Display ab.

## ANMERKUNG

1. Die Stabilisierung des Messwertes von Messungen  $\geq 1 \text{ M}\Omega$  kann einige Sekunden dauern.  
Dies ist bei der Messung großer Widerstände normal.
2. Wenn an den Eingangsterminals ein unterbrochener Schaltkreis vorliegt, wird die Messbereichsüberschreitung „**OL**“ im Display angezeigt.
3. Trennen Sie vor der Prüfung des schaltungsinternen Widerstands die Stromversorgung zu dem zu prüfenden Stromkreis und entladen Sie alle Kondensatoren sorgfältig.

## Diodenprüfung

1. Schließen Sie nach dem Abnehmen der Staubkappe die schwarze Messleitung an das Terminal „**COM**“ und die rote Messleitung an das Terminal „**VΩ →+•))**“ an. (**Hinweis:** Die rote Messleitung ist positiv „**+**“.)
2. Stellen Sie den Drehschalter auf **→+•))**. Drücken Sie dann die Taste „**FUNC./HOLD**“ bis **→** auf dem Display angezeigt wird.
3. Verbinden Sie die rote Messleitung mit dem Pluspol der zu prüfenden Diode und die schwarze Messleitung mit dem Minuspol der Diode. Der ungefähre Durchlass-Spannungsfall der Diode wird auf dem Display angezeigt.

## Durchgangsprüfung

1. Schließen Sie nach dem Abnehmen der Staubkappe die schwarze Messleitung an das Terminal „**COM**“ und die rote Messleitung an das Terminal „**VΩ →+•))**“ an.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf **→+•))**. Drücken Sie dann die Taste „**FUNC./HOLD**“ bis **•))** auf dem Display angezeigt wird.
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit dem zu messenden Stromkreis. Wenn der Widerstand weniger als  $30 \Omega$  beträgt, ertönt der eingebaute Summer.

## ANMERKUNG

Trennen Sie vor der Prüfung die Stromversorgung zu dem zu prüfenden Stromkreis und entladen Sie alle Kondensatoren sorgfältig.



## Automatische Abschaltung

Wenn Sie das Messgerät länger als 15 Minuten nicht benutzt oder den Drehschalter nicht betätigt haben, schaltet sich das Messgerät automatisch ab und geht in den Ruhemodus über. Betätigen Sie den Drehschalter oder drücken Sie die Taste „**FUNC./HOLD**“, um den Ruhemodus zu verlassen.

Die automatische Abschaltung wird deaktiviert, wenn Sie die Taste „**FUNC./HOLD**“ betätigen, um den Ruhemodus zu verlassen, und der Drehschalter auf der Spannungs-, Strom- oder Widerstandsposition steht.

## WARTUNG

Versuchen Sie unter keinen Umständen das Messgerät zu reparieren oder zu warten, es sei denn, Sie sind dazu qualifiziert und verfügen über die entsprechenden Kalibrierungs-, Leistungs- und Wartungsanleitungen.

Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mit etwas mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Schmutz oder Feuchtigkeit in den Anschlüssen kann die Ablesewerte beeinflussen. Gehen Sie zur Reinigung der Terminals folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Messgerät aus und entfernen Sie alle Messleitungen.
2. Schütteln Sie Schmutz, der sich in den Anschlüssen angesammelt hat, heraus.
3. Tränken Sie ein sauberes Wattestäbchen mit Alkohol. Reinigen Sie jeden Anschluss innen mit dem Wattestäbchen.

## ERSETZEN DER BATTERIE

Wenn die Anzeige für geringe Batteriespannung „“ angezeigt wird, müssen die Knopfzellen unverzüglich ausgewechselt werden.

Drehen Sie zum Auswechseln der Knopfzellen die Schraube des Batteriedeckels heraus und entfernen Sie den Batteriedeckel. Ersetzen Sie die leeren Knopfzellen mit neuen Knopfzellen gleicher Art. Stellen Sie hierbei sicher, dass der Pluspol jeder Knopfzelle nach oben zum Batteriedeckel weist. Setzen Sie den Batteriedeckel ein und verschrauben Sie diesen wieder.

### Warnung:

Entfernen Sie vor dem Öffnen des Batteriedeckels alle Messleitungen und Eingangssignale, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

## ZUBEHÖR

**Handbuch:** 1 Stück

**Messleitungen:** 1 Paar

**ANMERKUNG**

1. Änderungen in dieser Anleitung können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
2. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Ausfälle.
3. Der Inhalt dieser Anleitung kann nicht als Grund verwendet werden, dieses Gerät für eine spezielle Anwendung zu benutzen.

**ENTSORGUNG DIESES GERÄTS**


Sehr geehrter Kunde,  
falls Sie irgendwann beabsichtigen, dieses Gerät  
zu entsorgen, dann denken Sie bitte daran, dass  
viele seiner Einzelteile aus wertvollem recycelbarem  
Material bestehen.

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll,  
sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen  
Verwaltung nach Recyclingeinrichtungen in Ihrer  
Umgebung.



IMT23214

# Digitális lakatfogós multiméter

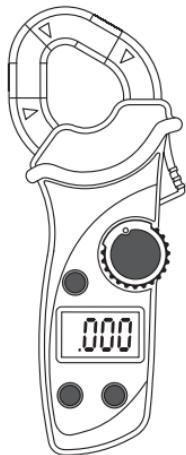

A használat előtt figyelmesen  
olvassa el a kezelési útmutatót

**Schneider**  
 **Electric**

AR1926 Ed A\_HU

## BEVEZETÉS

Ez a mérőműszer egy kompakt, 3½ digites, mérési tartományt automatikusan választó digitális lakatfogós multiméter DC és AC feszültség, AC áramerősség, ellenállás méréséhez, dióda teszteléséhez és folytonosság ellenőrzéséhez. Könnyen kezelhető, praktikus mérőeszköz.

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A mérőműszert a villamos mérőműszerekre vonatkozó IEC-61010 szabvány előírásai szerinti mérési kategóriának (CAT III 600 V) és 2-es szennyezettségi szintnek megfelelően tervezték.



### Figyelmeztetés:

Az esetleges áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alábbi irányelveket:

- Ne használja a mérőműszert, ha az sérült. A mérőműszer használata előtt ellenőrizze annak burkolatát. Fordítson különös figyelmet a csatlakozók körüli szigetelésekre.
- Ellenőrizze a tesztvezetékeket, hogy nem sérült-e szigetelés vagy nincsenek-e szabadon lévő fém részek. Ellenőrizze a tesztvezetékek folytonosságát. A mérőműszer használata előtt cserélje ki a sérült tesztvezetékeket.
- Ne használja a mérőműszert, ha az rendellenesen működik. Lehet, hogy a védelem nem megfelelő. Kétség esetén javítassa meg a mérőműszert.
- Ne használja a mérőműszert robbanásveszélyes gáz, pára vagy por jelenlétében.
- Ne használja nedves környezetben.
- Ne kapcsoljon a kivezetések közé, vagy az egyik kivezetés és a testelés közé a műszeren jelzett névleges feszültségnél nagyobb feszültséget.
- Használat előtt ellenőrizze a műszer működését egy ismert feszültség mérésevel.
- A mérőműszer javításakor csak az előírt pótalkatrészeket használja.
- Óvatosan járjon el 30 V AC RMS-nél, 42 V csúcsfeszültségnél, vagy 60 V DC-nél nagyobb feszültség mérésekor. Ezeknél a feszültségeknél fennáll az áramütés veszélye.
- A mérőcsúcsok használatakor az ujjait tartsa a mérőcsúcsok ujjvédői mögött.
- Ügyeljen arra, hogy a mérőcsúcsok használat közben soha ne érjenek egymáshoz.
- Az áram alatt lévő tesztvezeték csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a közös tesztvezetéket. A tesztvezetékek lecsatlakoztatásakor mindenkor az áram alatt lévő tesztvezetéket csatlakoztassa le elsőként.
- Távolítsa el a tesztvezetékeket a mérőműszerről, mielőtt kinyitná az elemtárt fedelét vagy a műszer házát.
- Ne használja a mérőműszert, ha az elemtárt fedele vagy a műszer házának egyes részei eltávolításra kerültek vagy meglazultak.
- Az elektromos áramütést vagy személyi sérülést okozó hibás mérési értékek elkerülése érdekében haladéktalanul cserélje ki az elemeket, ha az elemek alacsony töltöttségét jelző ábra ( ) megjelenik.
- Ne használja a tesztvezetékeket más berendezésekkel.

**CAT III** - A III-as mérési kategória az épületvillamossági mérésekre vonatkozik. Példák erre az elosztószekrényeken, áramköri megszakítókon, kábelezésen (beleértve a rögzített felszerelésben található kábeleket), gyűjtősinéken, csatlakozódobozokon, kapcsolókon és az állandó kapcsolású aljzatokon végzett mérések. Ide tartoznak továbbá az ipari használatra alkalmas berendezéseken és egyéb berendezéseken, például állandó kapcsolású álló motorokon végzett mérések is. Ne használja a mérőműszert IV. kategóriába tartozó mérésekhez.

## VIGYÁZAT!

A mérőműszer vagy a berendezés esetleges sérülésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

- Válassza le az áramkör tápellátását, és teljesen süssé ki a kondenzátorokat, mielőtt ellenállást, diódát vagy folytonosságot tesztelne vagy mérne.
- A méréshez használja a megfelelő funkciót és mérési tartományt.
- Mielőtt elfordítaná funkcióváltás céljából a funkció/méréshatár-kapcsolót, csatlakoztassa le a tesztvezetékeket, és távolítsa el a lavakfogó pofákat a mért áramkörről.
- A tesztvezetékek használata előtt távolítsa el a porvédő kupakot, majd a mérés végeztével helyezze vissza a vezetékre.

## ELEKTROMOS SZIMBÓLUMOK

~~~ Váltóáram.

--- Egyenáram.

Vigyázat: Veszély, használat előtt tekintse át a kezelési kézikönyvet.

Vigyázat: Elektromos áramütés veszélye.

Földelő (testelő) kivezetés.

A berendezés védeelméről dupla szigetelés vagy megerősített szigetelés gondoskodik.

A műszer használható veszélyes áram alatt lévő vezetékek környékén, és onnan történő eltávolítása is megengedett.

Megfelel az Európai Uniós irányelteknek.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kijelző: 3 1/2 digites LCD, max. mért érték: 1999

Méréshatár tüllépéseknek kijelzése: „OL” látható a kijelzőn

Negatív polaritás kijelzése: „-” látható automatikusan a kijelzőn

Mintavételi gyakoriság: körülbelül percenként 3 alkalommal

Nem megfelelő pozícióból eredő hiba: a mért érték 1%-a

MEGJEGYZÉS

Ennek a hibának a kiküszöbölésére a vezetéket a pofák között középre kell helyezni.

A lakaatpofák nyitásának nagysága: 25 mm

Max. mérhető vezeték: 025 mm

Elem: 3 V CR2032 gombelem, 2 db

Az elem alacsony töltöttségének kijelzése: „” látható a kijelzőn

Működési környezet: 0 °C – 40 °C, < 75% rel. páratart.

Tárolási körülmények: -20 °C – 50 °C, < 85% rel. páratart.

Méret: 190 mm x 76 mm x 36 mm

Tömeg: kb. 160 g (gombelemekkel együtt)

MŰSZAKI ADATOK

A pontosság meghatározása a kalibrálást követő egy éven keresztül, 18–28 °C hőmérsékleten és <75% relatív páratartalom esetén érvényes.

A pontosság a következő formában van megadva:

± ([mért érték %-a] + [legutolsó szignifikáns számjegy helyi értéke])

AC feszültség

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság | Túlerhelés elleni védelem |
|------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 2000 V | 1 mV | ± (1,2% + 5) | 600 V rms |
| 20,00 V | 10 mV | | |
| 200,0 V | 100 mV | | |
| 600 V | 1 V | | |

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

Frekvenciakarakterisztika: 40 Hz – 400 Hz

Max. megengedett bemeneti feszültség: 600 V rms

Kijelző: rms szinuszhullám, átlagos válaszidő

DC feszültség

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság | Túlerhelés elleni védelem |
|------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 200,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5% + 5) | 600 V rms |
| 2,000 V | 1 mV | | |
| 20,00 V | 10 mV | ± (0,8% + 5) | |
| 200,0 V | 100 mV | | |
| 600 V | 1 V | ± (1% + 5) | |

Bemeneti impedancia: 10MΩ

Max. megengedett bemeneti feszültség: 600V

ELLENÁLLÁS

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság | Túlerhelés elleni védelem |
|------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 200,0 Ω | 100 mΩ | ± (1,2% + 5) | 600 V csúcs |
| 2,000 kΩ | 1 Ω | | |
| 20,00 kΩ | 10 Ω | ± (1% + 5) | |
| 200 kΩ | 100 Ω | | |
| 2,000 MΩ | 1 kΩ | ± (1,2% + 5) | |
| 20,00 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5% + 5) | |

Folytonosság

| Méréshatár | Felbontás | Leírás | Túlerhelés elleni védelem |
|------------|-----------|---|---------------------------|
| •)) | 100 mΩ | Ha az ellenállás kisebb, mint kb. 30 Ω, hangjelzés hallható | 600 V csúcs |

MEGJEGYZÉS

Ha az ellenállás 30 Ω és 100 Ω között van, előfordulhat, hogy nem minden hallható hangjelzés. Ha az ellenállás nagyobb, mint 100 Ω, nem hallható hangjelzés.

Dióda


| Méréshatár | Felbontás | Leírás | Túlerhelés elleni védelem |
|------------|-----------|--|---------------------------|
| → | 1 mV | Az áramvezetés irányában tapasztalható hozzávetőleges feszültségesés jelenik meg a kijelzőn. Az áramkörön szakadás feszültsége kb. 1,48 V. | 600 V csúcs |

AC áramerősség

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság | Túlerhelés elleni védelem |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2,000 A | 0,001 A | $\leq 0,4 \text{ A} : \pm (6\% + 20)$ | 600 A rms |
| | | $> 0,4 \text{ A} : \pm (5\% + 10)$ | |
| 20,00 A | 0,01 A | $\leq 4 \text{ A} : \pm (4\% + 10)$ | 600 A rms |
| | | $> 4 \text{ A} : \pm (3\% + 8)$ | |
| 200,0 A | 0,1 A | $\pm (2,5\% + 5)$ | 600 A rms |
| 600 A | 1 A | | |

Kijelző: rms szinuszhullám, átlagos válaszidő

Frekvenciatartomány: 50–60 Hz

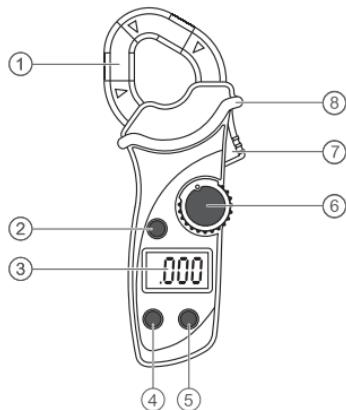

FELÉPÍTÉS

1. Pofák

A vezeték körbefogására szolgálnak az AC áramerősség mérése során.

2. „FUNKCIÓ/MEGTARTÁS” gomb

1. A Data Hold (Értékmegtartás) üzemmódba való belépésre, illetve az onnan történő kilépésre szolgál feszültség, áramerősség vagy ellenállás mérése során.
2. A műszer diódá-ellenőrzés és folytonosság-ellenőrzés közötti átkapcsolására szolgál, ha a forgókapcsoló „→+•))” állásban van.

3. Kijelző

3 1/2 digites LCD, max. mért érték: 1999

4. „COM” kivezetés

Plug-in csatlakozó a fekete tesztvezeték számára.

5. „VΩ →+•))” kivezetés

Plug-in csatlakozó a piros tesztvezeték számára.

6. Funkció/méréshatár-kapcsoló

A kívánt funkció vagy méréshatár kiválasztására, valamint a mérőműszer be- és kiakapsolására szolgál.

7. Kioldó

A latakopfák nyitására és zárására szolgál.

8. Ujjvédő

Megakadályozza, hogy a bőre a mért vezetékhez érjen. Az ujjvédő mögött sehol se fogja meg a mérőműszert.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Data Hold (Értékmegtartás) üzemmód

Nyomja meg a „FUNKCIÓ/MEGTARTÁS” gombot az aktuális érték kijelzőn tartásához. A „D.H” felirat jelenik meg a kijelzőn. A Data Hold (Értékmegtartás) üzemmódból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot. A „D.H” felirat eltűnik.



MEGJEGYZÉS

A Data Hold (Értékmeztartás) üzemmód csak feszültség, áramerősség és ellenállás mérése funkciókban érhető el.

DC feszültség mérése

1. Csatlakoztassa a fekete tesztvezetéket a „COM” kivezetéshez, és a piros tesztvezetéket a „ $V\Omega \rightarrow +\cdot)$ ” kivezetéshez.
2. A forgókapcsolót állítsa $V \equiv$ állásba.
3. Csatlakoztassa a tesztvezetékeket a mérendő berendezésre vagy áramkörre.
4. Olvassa le a mért értéket a kijelzőről. A piros tesztvezeték csatlakozásának polaritását is kijelzi a műszer.

MEGJEGYZÉS

Az áramütés vagy a műszer károsodásának elkerülése érdekében ne kapcsoljon 600 V-nál nagyobb feszültséget a kivezetések közé.

AC feszültség mérése

1. A porvédő kupak eltávolítása után csatlakoztassa a fekete tesztvezetéket a „COM” kivezetéshez, és a piros tesztvezetéket a „ $V\Omega \rightarrow +\cdot)$ ” kivezetéshez.
2. A forgókapcsolót állítsa $V \sim$ állásba.
3. Csatlakoztassa a tesztvezetékeket a mérendő berendezésre vagy áramkörre.
4. Olvassa le a mért értéket a kijelzőről.

MEGJEGYZÉS

Az áramütés vagy a műszer károsodásának elkerülése érdekében ne kapcsoljon 600 V-nál nagyobb feszültséget a kivezetések közé.

AC áramerősség mérése

1. Állítsa a forgókapcsolót az AC áramerősség kívánt méréshatárának állásába („ $2/20 A\sim$ ” vagy „ $200/600 A\sim$ ”).
2. Nyomja le a kioldót, és helyezze a latafpofákat a mérendő vezeték köré. Ügyeljen arra, hogy a pofák teljesen zárt állapotban legyenek.

MEGJEGYZÉS

- a. Mindig egyszerre csak egy vezetéket fogjon a latafpofába.
 - b. A pontos mérés érdekében a vezetéknak a pofák között középen kell lennie.
 - c. Ne érjen hozzá se kézzel, se más bőrfelülettel a vezetékekhez.
3. Olvassa le a mért értéket a kijelzőről.

Ellenállás mérése

1. Csatlakoztassa a fekete tesztvezetéket a „COM” kivezetéshez, és a piros tesztvezetéket a „ $V\Omega \rightarrow + \cdot \parallel$ ” kivezetéshez.
2. A forgókapcsolót állítsa Ω állásba.
3. Csatlakoztassa a tesztvezetékeket a mérendő tárgyra.
4. Olvassa le a mért értéket a kijelzőről.

MEGJEGYZÉS

1. A $\geq 1 M\Omega$ értékek mérésekor néhány másodpercig eltarthat, amíg a mért érték stabilizálódik. Ez normális jelenség nagy ellenállások mérése esetén.
2. Ha a bemeneti kivezetéseknel áramköri szakadás áll fenn, akkor a kijelzőn a méréshatár túllépését mutató jelzés „OL” lesz látható.
3. Az áramkörön belüli ellenállás mérése előtt csatlakoztasson le minden elektromos ellátást az áramkörről, és süssön ki teljesen minden kondenzátort.

Dióda-ellenőrzés

1. A porvédő kupak eltávolítása után csatlakoztassa a fekete tesztvezetéket a „COM” kivezetéshez, és a piros tesztvezetéket a „ $V\Omega \rightarrow + \cdot \parallel$ ” kivezetéshez. (Megjegyzés: A piros tesztvezeték a pozitív „+”.)
2. A forgókapcsolót állítsa $\rightarrow + \cdot \parallel$ állásba. Nyomja meg a „FUNKCIÓ/MEGTARTÁS” gombot, amíg $\rightarrow +$ meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Csatlakoztassa a piros tesztvezetéket a vizsgálandó dióda anódjához, a fekete tesztvezetéket pedig a dióda katódjához. Majd olvassa le a kijelzőről az áramvezetés irányában tapasztalható hozzávetőleges feszültségesést.

Folytonosság-ellenőrzés

1. A porvédő kupak eltávolítása után csatlakoztassa a fekete tesztvezetéket a „COM” kivezetéshez, és a piros tesztvezetéket a „ $V\Omega \rightarrow + \cdot \parallel$ ” kivezetéshez.
2. A forgókapcsolót állítsa $\rightarrow + \cdot \parallel$ állásba. Nyomja meg a „FUNKCIÓ/MEGTARTÁS” gombot, amíg $\cdot \parallel$ meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Csatlakoztassa a tesztvezetékeket a mérendő áramkörre. Ha az ellenállás kisebb, mint kb. 30Ω , hangjelzés hallható.

MEGJEGYZÉS

A tesztelés előtt csatlakoztassa le az áramkör minden tápellátását, és süssé ki teljesen a kondenzátorokat.

Automatikus kikapcsolás

Ha több mint 15 percig nem használja a műszert, vagy nem fordítja el a forgókapcsolót, akkor a mérőműszer automatikusan kikapcsol és alvó üzemmódba lép. Az alvó üzemmódból való bekapcsolásához forgassa el a forgókapcsolót, vagy nyomja meg a „**FUNKCIÓ/MEGTARTÁS**” gombot.

Ha a „**FUNKCIÓ/MEGTARTÁS**” gombot nyomja meg a műszer alvó üzemmódból való bekapcsolásához, és a forgókapcsoló feszültség, áramerősség, vagy ellenállás mérésére van állítva, akkor az automatikus kikapcsolás funkció letiltásra kerül.

KARBANTARTÁS

Soha ne próbálja meg javítani vagy szervizelni a mérőműszert, kivéve, ha rendelkezik az ehhez szükséges képesséssel, és rendelkezésre állnak a megfelelő kalibrálási, teljesítmény-ellenőrzési és szervizutasítások.

Rendszeresen törölje le a házat nedves ruhával és enyhe mosószerrel. Ne használjon súroló- vagy oldószereket.

A kivezetésekkel lévő kosz és nedvesség befolyásolhatja a mérési eredményeket.

A következőképpen tisztítja meg a kivezetéseket:

1. Kapcsolja ki a mérőműszert és távolítsa el az összes tesztvezetéket.
2. Rázza ki a kivezetésekbe került összes szennyeződést.
3. Áztasson alkoholba egy tiszta fültisztító pálcikát. A pálcikával törölje körbe minden egyik kivezetést.

ELEMCSERE

Amikor a kijelzőn megjelenik az alacsony töltöttségi szint jelzése „”, akkor a gombelemek töltöttségi szintje alacsony, és haladéktalanul ki kell azokat cserélni.

A gombelemek cseréjéhez csavarja ki az elemtárt fedélnek csavarját, és távolítsa el a fedelel, majd cserélje ki a lemerült gombelemeket ugyanolyan típusú, új elemekre, ügyelve arra, hogy az egyes gombelemek pozitív pólusa az elemtárt visszaszerelésekor a fedél felé nézzen. Szerezze vissza az elemtárt fedelét és a csavart.

Figyelmeztetés:

Az áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében távolítsa el minden tesztvezetéket és bemeneti jelet az elemtárt fedélnek kinyitása előtt.



TARTOZÉKOK

Kézikönyv: 1 db

Tesztvezeték: 1 pár

MEGJEGYZÉS

1. A kézikönyv előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
2. Vállalatunk nem vállal felelősséget az ebből eredő bármilyen veszteségekért.
3. A kézikönyv tartalma alapján nem engedélyezett a mérőműszer speciális alkalmazásokhoz történő használata.

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Tisztelt Vásárló!


Ha valamikor ártalmatlanítani szeretné ezt a cikket, akkor kérjük, vegye figyelembe, hogy számos összetevője értékes anyagokból áll, amelyek újrahasznosíthatók.

Kérjük, ne dobja a háztartási hulladékba, hanem érdeklődjön a helyi önkormányzatról a közelében lévő újrahasznosítási lehetőségekről.



IMT23214

Cyfrowy miernik cęgowy

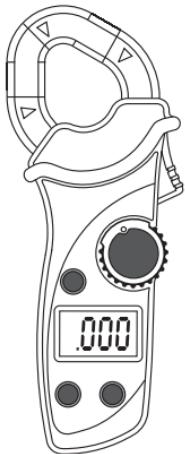

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję

Schneider
 **Electric**

AR1926 Ed A_PL

WPROWADZENIE

Ten kompaktowy miernik cęgowy z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego i wyświetlaczem 3½-cyfrowym służy do pomiaru napięcia prądu stałego i przemiennego, natężenia prądu przemiennego i rezystancji oraz do sprawdzania diod i ciągłości przewodników. Jest łatwy w obsłudze i stanowi idealny przyrząd pomiarowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Miernik zaprojektowano zgodnie z normą IEC-61010 dotyczącą elektronicznej aparatury pomiarowej o kategorii przepięciowej CAT III, 600 V i stopniu 2 zanieczyszczenia.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Nie używać miernika, jeśli jest uszkodzony. Przed użyciem miernika sprawdzić jego obudowę. Zwrać szczególną uwagę na izolację w okolicach złączy.
- Sprawdzić, czy przewody pomiarowe nie mają uszkodzonej izolacji ani miejsc z odsłoniętym metalem. Sprawdzić ciągłość przewodów pomiarowych. Wymienić uszkodzone przewody pomiarowe wymienić przed przystąpieniem do korzystania z miernika.
- Nie używać miernika, jeśli działa w sposób odbiegający od normy. Może nastąpić ograniczenie działania funkcji ochronnych. W razie wątpliwości oddać miernik do serwisu.
- Nie używać miernika w obecności wybuchowych gazów, oparów ani pyłów.
- Nie używać w mokrym otoczeniu.
- Nie doprowadzać między zaciski ani między zacisk i uziemienie napięcia większego niż znamionowe podane na mierniku.
- Przed rozpoczęciem korzystania z miernika zweryfikować jego działanie przez pomiar znanego napięcia.
- Przy serwisowaniu miernika stosować wyłącznie części zamienne zgodne ze specyfikacją.
- Zachować ostrożność w przypadku występowania napięć powyżej 30 V wartości skutecznej prądu przemiennego (AC RMS), 42 V wartości szczytowej lub 60 V prądu stałego (DC). Stwarzają one ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku stosowania sond trzymać palce za specjalnymi osłonami umieszczonymi na sondach.
- Zawsze należy zadbać, aby podczas używania sondy się wzajemnie nie dotykały.
- Przed podłączeniem przewodu pomiarowego pod napięciem podłączyć przewód pomiarowy wspólny. Przy odłączaniu przewodów pomiarowych najpierw odłączyć przewód pomiarowy pod napięciem.
- Przed otwarciem pokrywy baterii lub obudowy odłączyć przewody pomiarowe od miernika.
- Nie używać miernika ze zdjętą pokrywą baterii ani ze zdjętymi lub poluzowanymi elementami obudowy.
- Aby zapobiec nieprawidłowym odczytom, które mogłyby doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, wymienić baterie niezwłocznie po pojawienniu się wskaźnika rozładowania baterii (■—■).

- Nie używać przewodów pomiarowych z innymi urządzeniami.

Kat. III — kategoria pomiarowa III dotyczy pomiarów wykonywanych w instalacjach budowlanych. Przykładami są pomiary tablic rozdzielczych, wyłączników automatycznych, przewodów (w tym kabli), szyn zbiorczych, puszek elektroinstalacyjnych, przełączników i gniazd elektrycznych w instalacjach stałych. Dodać można pomiary sprzętu do zastosowań przemysłowych i niektórych innych urządzeń, na przykład silników stacjonarnych mających trwałe połączenie z instalacją stałą. Nie używać miernika do pomiarów w ramach kategorii pomiarowych IV.

PRZESTROGA

Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia miernika lub badanego urządzenia, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Przed przystąpieniem do badania rezystancji, diody lub ciągłości odłączyć zasilanie obwodu i rozładować wszystkie kondensatory.
- Do pomiarów używać właściwej funkcji i właściwego zakresu.
- Przed obróceniem przełącznika funkcji/zakresu w celu zmiany funkcji odłączyć przewody pomiarowe i odjąć cęgi od badanego obwodu.
- Przed użyciem przewodów pomiarowych zdjąć z nich osłonkę przeciwpyłową, a po ich użyciu z powrotem ją na nie założyć.

SYMBOLE ELEKTRYCZNE

Prąd przemienny.

Prąd stałego.

Przestroga: zagrożenie — przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.

Przestroga: ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Zacisk uziemienia.

Urządzenie jest chronione izolacją podwójną lub izolacją wzmacnioną.

Dozwolone jest obejmowanie cęgami niebezpiecznych przewodów pod napięciem i odejmowanie ich od takich przewodów.

Oznaczenie zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.

OPIS OGÓLNY

Wyświetlacz: 3 1/2-cyfrowy LCD o maksymalnym odczycie 1999

Odczyt poza zakresem: symbol „OL” na wyświetlaczu

Wskazanie polaryzacji ujemnej: znak „-“ automatycznie pokazywany na wyświetlaczu

Częstotliwość próbkowania: około 3 razy na sekundę

Błąd powodowany niewłaściwym ułożeniem: 1% wartości odczytu

UWAGA

Aby uniknąć tego błędu, przewód powinien się znajdować pośrodku szczęk.

Możliwe rozwarcie szczęk: 25 mm

Maks. średnica mierzonego przewodu: 25 mm

Zasilanie: 2 baterie guzikowe 3 V CR2032

Wskazanie niskiego poziomu baterii: symbol „” na wyświetlaczu

Warunki pracy: 0°C – 40°C, wilgotność względna < 75%

Warunki przechowywania: -20°C – 50°C, wilgotność względna < 85%

Wymiary: 190 mm x 76 mm x 36 mm

Masa: ok. 160 g (z bateriami guzikowymi)

DANE TECHNICZNE

Podana dokładność dotyczy okresu jednego roku po wzorcowaniu, temperatur od 18°C do 28°C i wilgotności względnej do 75%.

Dokładność jest przedstawiana w następującej postaci:

±(% odczytu) + [liczba najmniej znaczących cyfr]

Napięcie prądu przemiennego

| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
|---------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 2000 V | 1 mV | ±(1,2% + 5) | 600 V skuteczne |
| 20,00 V | 10 mV | | |
| 200,0 V | 100 mV | | |
| 600 V | 1 V | | |

Impedancja wejściowa: 10 MΩ

Odpowiedź częstotliwościowa: 40 Hz–400 Hz

Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe: 600 V skuteczne

Wyświetlacz: wartość skuteczna przebiegu sinusoidalnego, odpowiedź uśredniona

Napięcie prądu stałego

| Zakres | Rozdzielcość | Dokładność | Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
|----------|--------------|-------------|-------------------------------|--|
| 200,0 mV | 0,1 mV | ±(0,5% + 5) | 600 V skuteczne | |
| 2,000 V | 1 mV | ±(0,8% + 5) | | |
| 20,00 V | 10 mV | | | |
| 200,0 V | 100 mV | | | |
| 600 V | 1 V | ±(1% + 5) | | |

Impedancja wejściowa: 10 MΩ**Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe:** 600 V**REZYSTANCJA**

| Zakres | Rozdzielcość | Dokładność | Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
|----------|--------------|-------------|-------------------------------|--|
| 200,0 Ω | 100 mΩ | ±(1,2% + 5) | 600 V szczytowe | |
| 2,000 kΩ | 1 Ω | ±(1% + 5) | | |
| 20,00 kΩ | 10 Ω | | | |
| 200 kΩ | 100 Ω | | | |
| 2,000 MΩ | 1 kΩ | ±(1,2% + 5) | | |
| 20,00 MΩ | 10 kΩ | ±(1,5% + 5) | | |

Ciągłość

| Zakres | Rozdzielcość | Opis | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
|--------|--------------|---|-------------------------------|
| •)) | 100 mΩ | Jeśli rezystancja jest mniejsza niż około 30 Ω, brzęczyk się brzęczyk | 600 V szczytowe |

UWAGA

Gdy rezystancja zawiera się w zakresie od 30 Ω do 100 Ω, brzęczyk może się odezwać lub nie.
 Gdy rezystancja jest większa niż 100 Ω, brzęczyk się nie odezwię.

Dioda


| Zakres | Rozdzielczość | Opis | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
|--------|---------------|---|-------------------------------|
| → | 1 mV | Wyświetlana jest przybliżona wartość spadku napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia. Napięcie obwodu otwartego wynosi około 1,48 V. | 600 V szczytowe |

Prąd przemienny

| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2,000 A | 0,001 A | $\leq 0,4 \text{ A} : \pm (6\% + 20)$ | 600 A skuteczne |
| | | $> 0,4 \text{ A} : \pm (5\% + 10)$ | |
| 20,00 A | 0,01 A | $\leq 4 \text{ A} : \pm (4\% + 10)$ | 600 A skuteczne |
| | | $> 4 \text{ A} : \pm (3\% + 8)$ | |
| 200,0 A | 0,1 A | $\pm (2,5\% + 5)$ | 600 A skuteczne |
| 600 A | 1 A | | |

Wyświetlacz: wartość skuteczna przebiegu sinusoidalnego, odpowiedź uśredniona

Zakres częstotliwości: 50–60 Hz

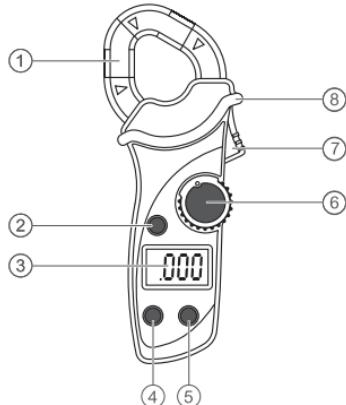BUDOWA

1. Szczęki

Służą do obejmowania przewodu w celu wykonania pomiarów prądu przemiennego.

2. Przycisk „FUNC./HOLD”

1. Służy do włączania/wyłączania trybu zachowywania danych w przypadku funkcji pomiaru napięcia, prądu i rezystancji.
2. Służy do przełączania miernika między funkcjami sprawdzania diody i ciągłości, gdy przełącznik obrotowy jest w położeniu „ $\rightarrow\leftarrow\bullet\right)\right)$ ”.

3. Wyświetlacz

3 1/2-cyfrowy LCD o maksymalnym odczytce 1999

4. Zacisk „COM”

Złącze wtykowe czarnego przewodu pomiarowego.

5. Zacisk „ $V\Omega \rightarrow\leftarrow\bullet\right)\right)$ ”

Złącze wtykowe czerwonego przewodu pomiarowego.

6. Przełącznik funkcji/zakresu

Służy do wyboru funkcji lub zakresu, a także do włączania i wyłączania miernika.

7. Spust

Służy do otwierania i zamykania szczęk.

8. Osłona dotykowa

Zapobiega zetknięciu się skóry z przewodem podczas pomiaru. Nie trzymać miernika poza miejscem wyznaczonym przez osłonę dotykową.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Tryb zachowywania danych**

Aby zachować bieżący odczyt widoczny na wyświetlaczu, naciśnąć przycisk „FUNC./HOLD”. Jako wskaźnik trybu na wyświetlaczu pojawi się symbol „D.H”. Aby wyłączyć tryb zachowywania danych, ponownie naciśnąć ten przycisk. Symbol „D.H” zniknie.

UWAGA

Tryb zachowywania danych jest dostępny tylko w przypadku funkcji pomiaru napięcia, prądu i rezystancji.

Pomiar napięcia prądu stałego

1. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do zacisku „**COM**”, a czerwony przewód pomiarowy do zacisku „**VΩ → + •)**”.
2. Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu **V** .
3. Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego źródła lub obwodu.
4. Odczytać wartość z wyświetlacza. Zostanie również wyświetlona biegunowość podłączenia czerwonego przewodu pomiarowego.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub uszkodzeniom miernika, nie doprowadzać między zaciski napięcia wyższego niż 600 V.

Pomiar napięcia prądu przemiennego

1. Po zdjęciu osłonki przeciwpylejowej podłączyć czarny przewód pomiarowy do zacisku „**COM**”, a czerwony przewód pomiarowy do zacisku „**VΩ → + •)**”.
2. Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu **V~**.
3. Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego źródła lub obwodu.
4. Odczytać wartość z wyświetlacza.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub uszkodzeniu miernika, nie doprowadzać między zaciski napięcia wyższego niż 600 V.

Pomiar natężenia prądu przemiennego

1. Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu odpowiadającym żądanemu zakresowi natężenia prądu przemiennego („**2/20A~**” lub „**200/600A~**”).
2. Nacisnąć spust i objąć szczebkami przewód, na którym ma być wykonany pomiar. Upewnić się, że szczebki są dokładnie zamknięte.

UWAGA

- a. Jednorazowo należy obejmować tylko jeden przewód.
 - b. Aby odczyt był dokładny, przewód powinien się znajdować pośrodku szczebek.
 - c. Nie dotykać żadnego przewodu ręką ani inną odsłoniętą częścią ciała.
3. Odczytać wartość z wyświetlacza.

Pomiar rezystancji

- Podłączyć czarny przewód pomiarowy do zacisku „**COM**”, a czerwony przewód pomiarowy do zacisku „**VΩ → + •)**”.
- Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu Ω .
- Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obiektu.
- Odczytać wartość z wyświetlacza.

UWAGA

- W przypadku pomiarów rezystancji $\geq 1 \text{ M}\Omega$ stabilizacja odczytu może zająć kilka sekund. Jest to normalne zjawisko przy pomiarach wysokich rezystancji.
- Jeśli zaciski wejściowe będą w stanie rozwarcia, na wyświetlaczu będzie widoczny wskaźnik odczytu poza zakresem „**OL**”.
- Przed przystąpieniem do pomiaru rezystancji w obwodzie odłączyć od niego źródła zasilania i dokładnie rozładować wszystkie kondensatory.

Sprawdzanie sprawności diody

- Po zdaniu osłonki przeciwyprówej podłączyć czarny przewód pomiarowy do zacisku „**COM**”, a czerwony przewód pomiarowy do zacisku „**VΩ → + •)**”. (**Uwaga:** czerwony przewód pomiarowy ma polaryzację dodatnią „**+**”).
- Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu **→ + •)**. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „**FUNC./HOLD**”, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol **→ +**.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody badanej diody, a czarny przewód pomiarowy — do jej katody. Następnie odczytać z wyświetlacza przybliżoną wartość spadku napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia.

Sprawdzanie ciągłości

- Po zdaniu osłonki przeciwyprówej podłączyć czarny przewód pomiarowy do zacisku „**COM**”, a czerwony przewód pomiarowy do zacisku „**VΩ → + •)**”.
- Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu **→ + •)**. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „**FUNC./HOLD**”, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol **•)**.
- Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu. Jeśli rezystancja będzie mniejsza niż około 30Ω , odezwię się wbudowany brzęczyk.

UWAGA

Przed przystąpieniem do badania obiektu odłączyć od niego źródła zasilania i dokładnie rozładować wszystkie kondensatory.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Miernik automatycznie wyłącza się i przechodzi w tryb uśpienia, jeśli w ciągu ostatnich 15 minut nie był używany lub nie zmieniono w tym czasie pozycji przełącznika obrotowego. Aby wybudzić miernik, należy obrócić przełącznik obrotowy lub nacisnąć przycisk „**FUNC./HOLD**”.

Jeśli w celu wybudzenia miernika naciśnięto przycisk „**FUNC./HOLD**”, a przełącznik obrotowy znajduje się w położeniu pomiaru napięcia, prądu lub rezystancji, funkcja automatycznego wyłączania zasilania zostanie zablokowana.

KONSERWACJA

Naprawy i serwisowanie miernika mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i dysponujące odpowiednimi instrukcjami wzorcowania, prób sprawności i prac serwisowych.

Co pewien czas przetrzeć obudowę wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani rozpuszczalników.

Brud lub wilgoć w zaciskach może mieć wpływ na odczyty. Aby wyczyścić zaciski, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć miernik i odłączyć wszystkie przewody pomiarowe.
2. Wytrąsnąć zanieczyszczenia, które mogły się dostać do zacisków.
3. Nasączyć alkoholem nowy wacik do czyszczenia. Ruchem dookólnym przetrzeć wacikiem obszar każdego zacisku.

WYMIANA BATERII

Pojawienie się wskaźnika rozładowania baterii „” na wyświetlaczu oznacza, że baterie guzikowe są rozładowane i należy je niezwłocznie wymienić.

Aby wymienić baterie guzikowe, wykręcić wkręt z pokrywki komory baterii i zdjąć pokrywkę. Wyczerpane ogniwa należy wymienić na nowe tego samego typu, tak by po założeniu pokrywki były ułożone biegunem dodatnim w jej stronę. Założyć z powrotem pokrywkę komory baterii i wkręcić wkręt.

Ostrzeżenie:

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała, przed otwarciem pokrywki komory baterii odłączyć wszystkie przewody pomiarowe i ewentualne sygnały wejściowe.

AKCESORIA

Instrukcja: 1 szt.

Przewody pomiarowe: 1 para

UWAGA

1. Niniejsza instrukcja obsługi może zostać zmieniona bez uprzedzenia.
2. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody.
3. Treść niniejszej instrukcji nie może służyć jako uzasadnienie użycia miernika do specjalnych zastosowań.

UTYLIZACJA NINIEJSZEGO PRODUKTU

Szanowny Klientie!

Jeśli w pewnym momencie postanowisz zutylizować niniejszy produkt, pamiętaj, że wiele jego podzespołów zawiera cenne surowce, które można poddać recyklingowi.

Nie wyrzucaj produktu wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego — uzyskaj od lokalnych władz informację na temat okolicznych punktów zbiórki odpadów prowadzących recykling.


Schneider Electric Ltd, Le Hive
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex - France
www.schneider-electric.com





IMT23214

Pinça amperimétrica digital

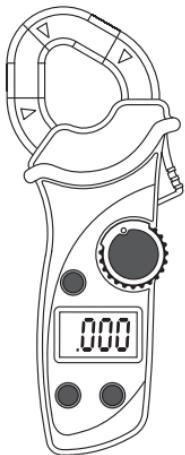

**Leia atentamente este manual
antes da utilização**

Schneider
 **Electric**

AR1926 Ed A_PT

INTRODUÇÃO

Este medidor é uma pinça ampermétrica digital com alcance automático de 3½ dígitos para medir tensão CC e CA, corrente CA, resistência, diodo e continuidade. É fácil de utilizar e é uma ferramenta ideal.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este medidor foi concebido de acordo com a norma IEC-61010 relativa a instrumentos de medição eletrónica com uma categoria de medição (CAT III 600V) e grau de poluição 2.



Aviso:

Para evitar possíveis choques elétricos ou ferimentos graves do utilizador, siga as instruções:

- Não utilize o medidor se este estiver danificado. Antes de utilizar o medidor, inspecione a caixa. Preste particular atenção ao isolamento em torno dos conectores.
- Iinspecione os cabos de teste quanto a isolamento danificado ou metal exposto. Verifique os cabos de teste quanto a continuidade. Substitua os cabos de teste danificados antes de utilizar o medidor.
- Não utilize o medidor se este estiver a funcionar incorretamente. A proteção pode estar danificada. Quando em dúvida, efetue a verificação do estado do medidor.
- Não utilize o medidor na presença de gases explosivos, locais com vapores ou poeiras.
- Não utilizar na presença de líquidos.
- Não aplique uma tensão superior à tensão nominal marcada no medidor, entre os terminais ou entre qualquer terminal e a ligação à terra.
- Antes da utilização, verifique o funcionamento do medidor medindo uma tensão conhecida.
- Ao efetuar a verificação do estado do medidor, utilize apenas peças sobresselentes especificadas.
- Tenha cuidado quando trabalhar com tensão superior a 30 V CA RMS, 42 V máximo ou 60 V DE. Tensões destas representam um perigo de choques elétricos.
- Ao utilizar os cabos de teste, mantenha os dedos atrás das proteções de dedos.
- Certifique-se de que os cabos de teste não tocam uns nos outros quando em utilização.
- Ligue o cabo de teste comum antes de ligar o cabo de teste sob tensão. Quando desliga os cabos de teste, desligue primeiro o cabo de teste sob tensão.
- Retire os cabos de teste do medidor antes de abrir a tampa da pilha ou a caixa.
- Não utilize o medidor com a tampa da pilha ou partes da caixa removidas ou desapertadas.
- Para evitar leituras falsas, que podem resultar em possíveis choques elétricos ou ferimentos graves do utilizador, substitua as pilhas assim que o indicador de pilha fraca () surgir.

- Não utilize os cabos de teste com outro equipamento.

CAT III – A categoria de medição III é para medições efetuadas na instalação do edifício. Exemplos são medições em quadros de distribuição, disjuntores, cablagem (incluindo cabos), barramentos, caixas de derivação, interruptores, tomadas na instalação fixa. Equipamento também para utilização industrial e outros equipamentos, como por exemplo, motores estacionários com ligação permanente à instalação fixa. Não utilize o medidor para medições nas categorias de medição IV.

CUIDADO

Para evitar possíveis danos no medidor ou no equipamento sob teste, siga estas instruções:

- Desligue o circuito de potência e descarregue todos os condensadores antes de testar a resistência, dióodo ou continuidade.
- Utilize a função e a gama adequadas para as medições.
- Antes de rodar o seletor de gama para alterar funções, desligue os cabos de teste e remova as garras do circuito sob teste.
- Remova a proteção contra pó antes de utilizar os cabos de teste e volte a colocar a proteção contra pó nos cabos de teste depois de utilizar.

SÍMBOLOS ELÉTRICOS

 Corrente alternada.

 Corrente contínua.

 Cuidado: risco de perigo, consulte o manual de instruções antes da utilização.

 Cuidado: risco de choque elétrico.

 Terminal de ligação à terra.

 O equipamento está protegido por isolamento duplo ou isolamento reforçado.

 A aplicação em torno e a remoção de condutores perigosos sob tensão é permitida.

 Em conformidade com as diretivas da União Europeia.

DESCRÍÇÃO GERAL

Ecrã: LCD de 3 1/2 dígitos, com uma leitura máx. de 1999

Indicação acima da gama: "OL" apresentado no ecrã

Indicação de polaridade negativa: "-" apresentado automaticamente no ecrã

Taxa de amostragem: aproximadamente 3 vezes por segundo

Erro causado por posição inadequada: 1% de leitura

NOTA

O condutor deve ser colocado no centro das garras para evitar este erro.

Capacidade de abertura das garras: 25 mm

Condutor mensurável máx.: 025 mm

Pilha: pilhas tipo botão CR2032 de 3 V, 2 unidades

Indicação de pilha fraca: "■■" apresentado no ecrã

Ambiente de funcionamento: 0 °C – 40 °C, < 75% HR

Ambiente de armazenamento: -20 °C – 50 °C, < 85% HR

Tamanho: 190 mm x 76 mm x 36 mm

Peso: aprox. 160 g (incluindo pilhas tipo botão)

ESPECIFICAÇÕES

A precisão é especificada durante o período de um ano após calibragem e a uma temperatura de 18 °C a 28 °C, com humidade relativa até 75%.

As especificações de precisão assumem a forma de:

$\pm ([\% \text{ de leitura}] + [\text{número de dígitos menos significativos}])$

Tensão CA

| Gama | Resolução | Precisão | Proteção contra sobrecarga |
|---------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 2,000 V | 1 mV | $\pm (1,2\%+5)$ | 600 V rms |
| 20,00 V | 10 mV | | |
| 200,0 V | 100 mV | | |
| 600 V | 1 V | | |

Impedância de entrada: 10 MΩ

Resposta de frequência: 40 Hz – 400 Hz

Tensão máx. de entrada admissível: 600 V rms

Ecrã: onda sinusoidal em rms, resposta média

Tensão CC

| Gama | Resolução | Precisão | Proteção contra sobrecarga | |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--|
| 200,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5%+5) | 600 V rms | |
| 2,000 V | 1 mV | ± (0,8%+5) | | |
| 20,00 V | 10 mV | | | |
| 200,0 V | 100 mV | | | |
| 600 V | 1 V | ± (1%+5) | | |

Impedância de entrada: 10 MΩ

Tensão máx. de entrada admissível: 600 V

RESISTÊNCIA

| Gama | Resolução | Precisão | Proteção contra sobrecarga | |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--|
| 200,0 Ω | 100 mΩ | ± (1,2%+5) | 600 V no máximo | |
| 2,000 kΩ | 1 Ω | ± (1%+5) | | |
| 20,00 kΩ | 10 Ω | | | |
| 200 kΩ | 100 Ω | | | |
| 2,000 MΩ | 1 kΩ | ± (1,2%+5) | | |
| 20,00 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5%+5) | | |

Continuidade

| Gama | Resolução | Descrição | Proteção contra sobrecarga |
|------|-----------|--|----------------------------|
| •)) | 100 mΩ | Se a resistência for inferior a cerca de 30 Ω, o sinal sonoro será audível | 600 V no máximo |

NOTA

Quando a resistência está entre 30 Ω e 100 Ω, o sinal sonoro pode ou não ser audível.
Quando a resistência é superior a 100 Ω, o sinal sonoro não será audível.

Díodo


| Gama | Resolução | Descrição | Proteção contra sobrecarga |
|------|-----------|--|----------------------------|
| → + | 1 mV | A queda de tensão direta aproximada do díodo será apresentada. A tensão de circuito aberto é de cerca de 1,48 V. | 600 V no máximo |

Corrente CA

| Gama | Resolução | Precisão | Proteção contra sobrecarga |
|---------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 2,000 A | 0,001 A | ≤ 0,4 A : ± (6% + 20) | 600 A rms |
| > 0,4 A | | ± (5% + 10) | |
| 20,00 A | 0,01 A | ≤ 4 A : ± (4% + 10) | 600 A rms |
| > 4 A | | ± (3% + 8) | |
| 200,0 A | 0,1 A | ± (2,5%+5) | |
| 600 A | 1 A | | |

Ecrã: onda sinusoidal em rms, resposta média

Gama de frequência: 50 Hz – 60 Hz

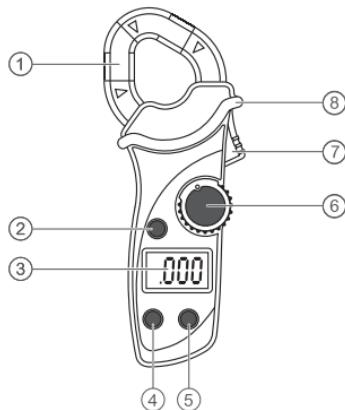ESTRUTURA

1. Garras

Utilizados para segurar o condutor para medições de corrente CA.

2. Botão "FUNC./HOLD"

1. Utilizado para entrar/sair do modo de retenção de dados em funções de medição de tensão, corrente ou resistência.
2. Utilizado para alterar o medidor entre as funções de teste de diodo e continuidade quando o interruptor rotativo está na posição " $\rightarrow + \cdot \parallel$ ".

3. Ecrã

LCD de 3 1/2 dígitos, com uma leitura máx. de 1999.

4. Terminal "COM"

Conector para o cabo de teste preto.

5. Terminal "VΩ $\rightarrow + \cdot \parallel$ "

Conector para o cabo de teste vermelho.

6. Seletor de função/gama

Utilizado para selecionar a função ou gama pretendida, bem como para ligar ou desligar o medidor.

7. Botão

Utilizado para abrir e fechar as garras.

8. Barreira tátil

Utilizada para evitar que a pele toque no condutor sob teste. Não segure o medidor noutro sítio para além da barreira tátil.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Modo de retenção de dados

Prima o botão "FUNC./HOLD" para manter a leitura atual no ecrã. "D.H" aparece no ecrã como indicador. Para sair do modo de retenção de dados, prima novamente o botão. "D.H" desaparece.

NOTA

O modo de retenção de dados está disponível apenas nas funções de tensão, corrente e resistência.

Medir tensão CC

1. Ligue o cabo de teste preto ao terminal "**COM**" e o cabo de teste vermelho ao terminal "**VΩ →+•))**".
2. Rode o seletor para a posição **V** .
3. Ligue os cabos de teste à fonte ou circuito a medir.
4. Faça a leitura no ecrã. A polaridade da ligação do cabo de teste vermelho também será indicada.

NOTA

Para evitar choque elétrico ou danos no medidor, não aplique uma tensão superior a 600 V entre os terminais.

Medir tensão CA

1. Após remover a proteção contra pó, ligue o cabo de teste preto ao terminal "**COM**" e o elétrodo de teste vermelho ao terminal "**VΩ →+•))**".
2. Rode o seletor para a posição **V~**.
3. Ligue os cabos de teste à fonte ou circuito a medir.
4. Faça a leitura no ecrã.

NOTA

Para evitar choque elétrico ou danos no medidor, não aplique uma tensão superior a 600 V entre os terminais.

Medir corrente CA

1. Rode o seletor para a posição de gama de corrente CA ("**2/20A~**" ou "**200/600A~**").
2. Prima o botão e aperte as garras à volta do condutor a testar. Certifique-se de que as garras estão bem fechadas.

NOTA

- a. Só pode segurar um condutor de cada vez.
 - b. O condutor deve estar no centro das garras para obter uma leitura precisa.
 - c. Não toque em qualquer condutor com a mão ou a pele.
3. Faça a leitura no ecrã.

Medir a resistência

1. Ligue o cabo de teste preto ao terminal "**COM**" e o cabo de teste vermelho ao terminal "**"VΩ →+•")**".
2. Rode o seletor para a posição Ω .
3. Ligue os cabos de teste ao objeto a medir.
4. Faça a leitura no ecrã.

NOTA

1. Para medições $\geq 1 M\Omega$, a leitura pode demorar vários segundos a estabilizar. Isto é normal para medições de alta resistência.
2. Se os terminais de entrada estiverem abertos no estado de circuito aberto, o indicador acima do gama "**OL**" será apresentado no ecrã.
3. Antes de medir a resistência no circuito, desligue toda a alimentação para o circuito e descarregue cuidadosamente todos os condensadores.

Teste de diodo

1. Após remover a proteção contra pó, ligue o cabo de teste preto ao terminal "**COM**" e o cabo de teste vermelho ao terminal "**"VΩ →+•")**". (**Nota:** o cabo de teste vermelho é positivo "+".)
2. Rode o seletor para a posição $\rightarrow+•))$. Em seguida, prima o botão "**FUNC./HOLD**" até $\rightarrow+$ aparecer no ecrã.
3. Ligue o cabo de teste vermelho ao ânodo do diodo a testar e o cabo de teste preto ao cátodo do diodo. Em seguida, leia a queda de tensão direta aproximada do diodo no ecrã.

Teste de continuidade

1. Após remover a proteção contra pó, ligue o cabo de teste preto ao terminal "**COM**" e o cabo de teste vermelho ao terminal "**"VΩ →+•")**".
2. Rode o seletor para a posição $\rightarrow+•))$. Em seguida, prima o botão "**FUNC./HOLD**" até $\bullet))$ aparecer no ecrã.
3. Ligue os cabos de teste ao circuito a medir. Se a resistência for inferior a cerca de 30Ω , o sinal sonoro incorporado será audível.

NOTA

Antes de testar, desligue toda a alimentação para o circuito a testar e descarregue cuidadosamente todos os condensadores.

Desligar automaticamente

Se não tiver utilizado o medidor nem ligado o seletor durante mais de 15 minutos, o medidor será desligado automaticamente e entra no modo de repouso. Para sair do modo de repouso, rode o seletor ou prima o botão "FUNC./HOLD".

Se premir o botão "FUNC./HOLD" para o medidor sair do modo de repouso quando o seletor está na posição de tensão, corrente ou resistência, a funcionalidade de desligar automaticamente será desativada.

MANUTENÇÃO

Nunca tente reparar ou efetuar a manutenção do medidor, exceto se for qualificado para o fazer e tiver as instruções relevantes de calibração, teste de desempenho e manutenção.

Limpe periodicamente a caixa com um pano húmido e detergente suave. Não utilize abrasivos ou solventes.

Sujidade ou humidade nos terminais pode afetar as leituras. Para limpar os terminais, siga os passos abaixo:

1. Deslique o medidor e remova todos os cabos de teste.
2. Retire qualquer sujidade que possa existir nos terminais.
3. Mergulhe um cotonete novo em álcool. Passe o cotonete em cada terminal.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Quando surge o indicador de pilha fraca "" no ecrã, as pilhas tipo botão estão fracas e têm de ser substituídas imediatamente.

Para substituir as pilhas tipo botão, remova o parafuso na tampa das pilhas e remova a tampa das pilhas, substitua as pilhas tipo botão gastas por novas pilhas tipo botão do mesmo tipo, certifique-se de que o terminal positivo da cada pilha tipo botão está voltado para a tampa das pilhas quando esta é novamente colocada. Volte a colocar a tampa das pilhas e o parafuso.

Aviso:

Para evitar choques elétricos ou ferimentos graves do utilizador, remova todos os cabos de teste e qualquer sinal de entrada antes de abrir a tampa das pilhas.

ACESSÓRIOS

Manual: 1 unidade

Cabos de teste: 1 par

NOTA

1. Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
2. A nossa empresa não assumirá outras responsabilidades por qualquer perda.
3. O conteúdo deste manual não pode ser utilizado como o motivo para utilizar o medidor para qualquer aplicação especial.

ELIMINAÇÃO DESTE ARTIGO

Estimado cliente,


Se a qualquer momento pretender eliminar este artigo, então, lembre-se de que muitos dos seus componentes consistem em materiais valorizáveis, que podem ser reciclados.

Não elimine no lixo doméstico, consulte as autoridades locais relativamente a instalações de reciclagem na sua área.



IMT23214

Pinza amperimétrica digital

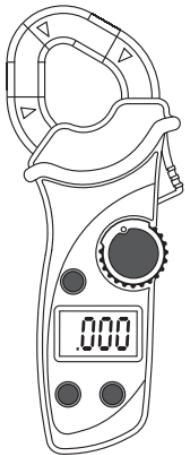

Lea el manual antes de proceder
a la utilización del producto

Schneider
 **Electric**

AR1926 Ed A_ES

INTRODUCCIÓN

Esta compacta pinza amperimétrica digital con una autoescala de 3½ dígitos le permite medir tensión CC y CA, corriente, resistencia, diodos y continuidad. Se trata de una herramienta ideal y fácil de utilizar.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

Este medidor está diseñado de acuerdo con la norma IEC-61010 relativa a los instrumentos de medición electrónicos con categoría de medición (CAT III 600 V) y grado de contaminación 2.



Advertencia:

Para evitar la posibles descargas eléctricas o lesiones físicas, siga estas pautas:

- No utilice el medidor si está dañado. Antes de utilizar el medidor, inspeccione la caja. Preste atención particular al aislamiento de alrededor de los conectores.
- Inspeccione los cables de prueba para detectar posibles daños en el aislamiento o metal expuesto. Compruebe la continuidad de los cables de prueba. Reemplace los cables de prueba dañados antes de utilizar el medidor.
- No utilice el medidor si no funciona correctamente. La protección puede estar deteriorada. Si tiene dudas, solicite que se revise el medidor.
- No opere el medidor en lugares con presencia de gas, vapor o polvo explosivo.
- No lo utilice si está mojado.
- No aplique tensiones superiores a la nominal, indicada en el medidor, entre los terminales o entre cualquier terminal y la conexión a tierra.
- Antes del uso, verifique el funcionamiento del medidor midiendo una tensión conocida.
- Cuando efectúe el servicio del medidor, utilice únicamente los repuestos especificados.
- Tenga cuidado cuando trabaje con tensiones superiores a 30 V CA RMS, 42 V pico o 60 V DE. Estos voltajes representan un riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando utilice las sondas, mantenga sus dedos detrás de las protecciones de las mismas.
- Asegúrese siempre de que las sondas no entran en contacto entre ellas durante su utilización.
- Conecte el cable de prueba común antes de conectar el cable de prueba activo. Cuando desconecte los cables de prueba, desconecte primero el cable de prueba activo.
- Retire los cables de prueba del medidor antes de abrir la tapa de la batería o la caja.
- No opere el medidor con la tapa de la batería o partes de la caja retiradas o flojas.
- Para evitar lecturas falsas, que podrían provocar posibles descargas eléctricas o lesiones físicas, sustituya las pilas en cuanto aparezca el indicador de pilas agotadas (±).
- No utilice los cables de prueba con otros equipos.

CAT III - La categoría de medición III corresponde a medidas realizadas en la instalación de edificios. Por ejemplo, medidas realizadas en tableros de distribución, disyuntores, cableados (incluidos cables) barras de bus, cajas de empalmes, interruptores y enchufes en la instalación fija. Asimismo, equipos de uso industrial y demás equipos; por ejemplo, motores fijos con conexión permanente a una instalación fija. No utilice el medidor para mediciones de la categoría de medición IV.

PRECAUCIÓN

Para evitar posibles daños al medidor o al equipo sometido a prueba, siga estas pautas:

- Desconecte la alimentación del circuito y descargue todos los condensadores antes de probar la resistencia, los diodos y la continuidad.
- Para las mediciones, utilice la función y escala adecuadas.
- Antes de girar el interruptor de función/alcance para cambiar las funciones, desconecte los cables de prueba y retire las mordazas del circuito sometido a prueba.
- Retire el capuchón antipolvo antes de utilizar los cables de prueba y vuelva a colocarlo en su sitio una vez haya acabado.

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

Corriente alterna.

Corriente continua.

Precaución: Riesgo de peligro, consulte el manual de operación antes de utilizar el medidor

Precaución: Riesgo de descarga eléctrica.

Terminal de conexión a tierra.

El equipo está protegido íntegramente por un doble aislamiento o aislamiento reforzado.

Se permite la aplicación y la extracción de conductores peligrosos.

Cumple las directivas de la Unión Europea.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pantalla: LCD de 3 1/2 dígitos, con lectura máxima 1999

Indicación de fuera de escala: Se muestra "OL" en la pantalla

Indicación de polaridad negativa: Se muestra "-" automáticamente en la pantalla

Frecuencia de muestreo: aproximadamente 3 veces por seg.

Error provocado por una colocación inadecuada: 1% de lectura

NOTA

Para evitar este error, coloque el conductor en el centro de las mordazas.

Capacidad de apertura de la mordaza: 25 mm

Conductor máximo medible: 025 mm

Batería: pilas de botón 3V CR2032, 2 unidades

Indicación de batería baja: Se muestra "" en la pantalla

Ambiente de funcionamiento: 0°C - 40°C, < 75%RH

Ambiente de almacenamiento: -20°C - 50°C, < 85%RH

Dimensiones: 190 mm x 76 mm x 36 mm

Peso: 160 g aprox. (pilas de botón incluidas)

ESPECIFICACIONES

La precisión se especifica para un periodo de un año a partir de la calibración y a una temperatura de 18 °C -28 °C, con una humedad relativa de hasta el 75%.

Las especificaciones de precisión toman la forma de:

\pm ([% de la lectura] + [número de dígitos menos significativos])

Tensión de CA

| Escala | Resolución | Precisión | Protección contra sobrecarga |
|---------|------------|------------------|------------------------------|
| 2,000 V | 1 mV | \pm (1,2% + 5) | 600 V rms |
| 20,00 V | 10 mV | | |
| 200,0 V | 100 mV | | |
| 600 V | 1 V | | |

Impedancia de entrada: 10MΩ

Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 400 Hz

Máx. tensión de entrada permisible: 600V rms

Pantalla: onda sinusoidal rms, respuesta media

Tensión de CC

| Escala | Resolución | Precisión | Protección contra sobrecarga | |
|----------|------------|--------------|------------------------------|--|
| 200,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5% + 5) | 600 V rms | |
| 2,000 V | 1 mV | ± (0,8% + 5) | | |
| 20,00 V | 10 mV | | | |
| 200,0 V | 100 mV | ± (1%+5) | | |
| 600 V | 1 V | | | |

Impedancia de entrada: 10MΩ

Máx. tensión de entrada permisible: 600 V

RESISTENCIA

| Escala | Resolución | Precisión | Protección contra sobrecarga | |
|----------|------------|--------------|------------------------------|--|
| 200,0 Ω | 100 mΩ | ± (1,2% + 5) | 600 V pico | |
| 2,000 kΩ | 1 Ω | ± (1%+5) | | |
| 20,00 kΩ | 10 Ω | | | |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (1,2% + 5) | | |
| 2,000 MΩ | 1 kΩ | | | |
| 20,00 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5% + 5) | | |

Continuidad

| Escala | Resolución | Descripción | Protección contra sobrecarga |
|--------|------------|---|------------------------------|
| •)) | 100 mΩ | Si la resistencia es inferior a aproximadamente 30Ω, el avisador acústico integrado sonará. | 600 V pico |

NOTA

Si la resistencia oscila entre 30 Ω y 100 Ω, el avisador acústico integrado sonará o no. Si la resistencia es superior a 100 Ω, el avisador acústico integrado no sonará.

Diodo


| Escala | Resolución | Descripción | Protección contra sobrecarga |
|--------|------------|--|------------------------------|
| → + | 1 mV | Se mostrará la caída de tensión directa aproximada del diodo. La tensión a circuito abierto es de unos 1,48 V. | 600 V pico |

Corriente de CA

| Escala | Resolución | Precisión | Protección contra sobrecarga |
|---------|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 2,000 A | 0,001 A | $\leq 0,4 \text{ A} : \pm (6\% + 20)$ | 600 A rms |
| | | $> 0,4 \text{ A} : \pm (5\% + 10)$ | |
| 20,00 A | 0,01 A | $\leq 4 \text{ A} : \pm (4\% + 10)$ | 600 A rms |
| | | $> 4 \text{ A} : \pm (3\% + 8)$ | |
| 200,0 A | 0,1 A | $\pm (2,5\% + 5)$ | |
| 600 A | 1 A | | |

Pantalla: onda sinusoidal rms, respuesta media

Gama de frecuencia 50 - 60Hz

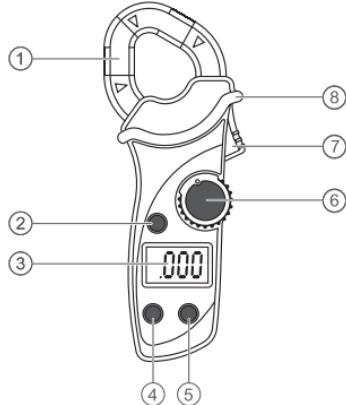ESTRUCTURA

1. Mordazas

Se utilizan para fijar el conductor para las medidas de corriente de CA.

2. Botón "FUNC./HOLD"

1. Se utiliza para acceder/salir del modo de retención de datos en las funciones de medición de resistencia, tensión o corriente.
2. Se utiliza para alternar el medidor entre las funciones de prueba de continuidad y diodo cuando el interruptor giratorio está en posición " $\rightarrow\bullet\bullet\rightarrow$ ".

3. Pantalla

LCD de 3 1/2 dígitos, con lectura máxima de 1999

4. Terminal "COM"

Conector enchufable para el cable negro de prueba.

5. " $V\Omega \rightarrow\bullet\bullet\rightarrow$ " Terminal

Conector enchufable para el cable rojo de prueba.

6. Interruptor de función/escala

Utilizado para seleccionar la función o escala deseada, así como para encender y apagar el medidor.

7. Interruptor de gatillo

Utilizado para abrir y cerrar las mordazas.

8. Barrera táctil

Utilizada para evitar que la piel entre en contacto con el conductor durante la prueba.
No sujetel el medidor en ningún lugar más allá de la barrera.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Modo de retención de datos

Pulse el botón "FUNC./HOLD" para retener la lectura actual de la pantalla. Aparece "D.H" en la pantalla como indicador. Para salir del modo de retención de datos, pulse el botón otra vez. Desaparece "D.H".

NOTA

El modo de retención de datos solo está disponible para las funciones de tensión, corriente y resistencia.



Medición de la tensión de CC

1. Conecte el cable de prueba negro al terminal "**COM**" y el cable de prueba rojo al terminal "**VΩ →+•))**".
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición **V—**.
3. Conecte los cables de prueba a la fuente o circuito a medir.
4. Lea la indicación de la pantalla. También se indicará la polaridad de la conexión del cable de prueba rojo.

NOTA

Para evitar descargas eléctricas sobre su cuerpo o daños en el medidor, no aplique una tensión superior a 600 V entre los terminales.

Medición de la tensión de CA

1. Una vez haya retirado el guardapolvo, conecte el cable de prueba negro al terminal "**COM**" y el cable de prueba rojo al terminal "**VΩ →+•))**".
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición **V~**.
3. Conecte los cables de prueba a la fuente o circuito a medir.
4. Lea la indicación de la pantalla.

NOTA

Para evitar descargas eléctricas sobre su cuerpo o daños en el medidor, no aplique una tensión superior a 600 V entre los terminales.

Medición de la corriente de CA

1. Coloque el interruptor giratorio en la posición de escala de corriente de CA deseada ("**2/20A~** o **200/600A~**").
2. Pulse el interruptor de gatillo y fije las mordazas al conductor que hay que probar. Asegúrese de que las mordazas están perfectamente cerradas.

NOTA

- a. Fijar un conductor a la vez.
 - b. El conductor deberá situarse en el centro de las mordazas para obtener una lectura exacta.
 - c. No toque ningún conductor pelado con la mano o la piel.
3. Lea la indicación de la pantalla.



Medición de resistencia

- Conecte el cable de prueba negro al terminal "**COM**" y el cable de prueba rojo al terminal '**VΩ →+•))**'.
- Coloque el interruptor giratorio en la posición Ω .
- Conecte los cables de prueba al resistor que desea medir.
- Lea la indicación de la pantalla.

NOTA

- Para las medidas $\geq 1M\Omega$, es posible que la indicación tarde unos segundos para estabilizarse. Esto es normal para las mediciones de alta resistencia.
- Si los terminales de entrada están cortocircuitados, aparecerá el indicador de fuera de escala "**OL**" en la pantalla.
- Antes de medir la resistencia del circuito, desconecte toda alimentación del circuito y descargue completamente todos los condensadores.

Prueba de diodos

- Una vez haya retirado el guardapolvo, conecte el cable de prueba negro al terminal "**COM**" y el cable de prueba rojo al terminal "**VΩ →+•))**". (**Nota:** El cable de prueba rojo es positivo "+".)
- Coloque el interruptor giratorio en la posición **→+•))**. A continuación, pulse el botón "**FUNC./HOLD**" hasta que aparezca **→+** en la pantalla.
- Conecte el cable de prueba rojo al ánodo del diodo a probar y el cable de prueba negro al cátodo del diodo. A continuación, lea la caída de tensión directa aproximada del diodo que aparece en la pantalla.

Prueba de continuidad

- Una vez haya retirado el guardapolvo, conecte el cable de prueba negro al terminal "**COM**" y el cable de prueba rojo al terminal "**VΩ →+•))**".
- Coloque el interruptor giratorio en la posición **→+•))**. A continuación, pulse el botón "**FUNC./HOLD**" hasta que aparezca **•))** en la pantalla.
- Conecte los cables de prueba al circuito que desea medir. Si la resistencia es inferior a aproximadamente 30Ω , el avisador acústico integrado sonará.

NOTA

Antes de la prueba, desconecte toda la alimentación eléctrica del circuito a probar y descargue completamente todos los condensadores.

Desconexión automática

Si no utiliza el medidor ni el interruptor giratorio durante más de 15 minutos, el medidor se apagará automáticamente y pasará al modo Sleep (reposo). Para salir del modo Sleep, accione el interruptor giratorio o pulse el botón "FUNC./HOLD".

Si pulsa el botón "FUNC./HOLD" para salir del modo Sleep cuando el interruptor giratorio está en posición tensión, corriente o resistencia, se inhabilitará la función de desconexión automática.

MANTENIMIENTO

No intente nunca reparar el medidor salvo que esté capacitado para ello y disponga de las instrucciones pertinentes de calibración, prueba de rendimiento y servicio.

Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y un poco de detergente suave. No utilice abrasivos o solventes.

La suciedad o la humedad en los terminales pueden afectar a las lecturas. Para limpiar los terminales, siga los pasos siguientes:

1. Apague el medidor y retire todos los cables de prueba.
2. Elimine el polvo que pueda haber en los terminales.
3. Empape un trapo limpio en alcohol. Pase el trapo alrededor de cada terminal.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Cuando aparezca el indicador "" de batería baja en la pantalla, las pilas de botón están casi acabadas y hay que sustituirlas de inmediato.

Para sustituir las pilas de botón, retire el tornillo de la tapa de la batería y retírela, sustituya las pilas de botón gastadas por unas nuevas, asegúrese de que el terminal positivo de cada pila de botón está orientado hacia la tapa de la batería cuando la coloque. Vuelva a colocar la tapa de la batería y el tornillo.

Advertencia:

Para evitar una descarga eléctrica o lesiones físicas, retire todos los cables de prueba y toda señal de entrada antes de abrir la tapa de la batería.

ACCESORIOS

Manual: 1 pieza

Cables de prueba: 1 par

NOTA

1. El presente manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso.
2. La empresa no se hace responsable de las posibles pérdidas.
3. El contenido del presente manual no puede utilizarse como motivo para usar el medidor en cualquier aplicación especial.

DESECHO DE ESTE ARTÍCULO

Apreciado cliente,

Si en algún momento desea desechar este artículo, tenga en cuenta que muchos de sus componentes consisten en materiales valiosos que pueden reciclarse.

No lo deseche en la basura domiciliaria. Consulte al consejo local para averiguar acerca de los establecimientos de reciclaje de su zona.

Schneider Electric Ltd, Le Hive
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex - France
www.schneider-electric.com



